

吉安广树能源有限公司
三锡坊加油站项目

安全验收评价报告

南昌安达安全技术咨询有限公司

资质证书编号:APJ-(赣)-004

二〇二三年四月十日

资质页

吉安广树能源有限公司
三锡坊加油站项目
安全验收评价报告

(送审稿)

法定代表人：马 浩
技术负责人：王多余
项目负责人：朱细平

二〇二三年四月十日

评价人员

吉安广树能源有限公司三锡坊加油站项目 安全验收评价报告审查暨安全设施竣工验收专家组评审意见

根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安监总局令第45号、79号令修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安监总局令第55号、79号令修改）、《江西省应急管理厅关于印发〈江西省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则〉（试行）的通知》（赣应急字〔2021〕100号）等法律法规的规定及国家有关部门关于加强建设项目安全设施“三同时”的有关规定，2023年4月3日，建设单位组织有关单位和专家在吉安市召开会议。报告由南昌安达安全评价咨询有限公司编制《吉安广树能源有限公司三锡坊加油站项目安全验收评价报告》（以下简称《报告》），建设单位介绍了项目建设情况，与会人员认真审查了项目验收报告、察看了现场，对《报告》进行了评审并对安全设施进行了现场验收，会上经充分讨论形成以下意见：

一、该项目为新建项目，加油站负责人为宁冬明。吉安广树能源有限公司成立于2022年3月2日，注册地位于江西省吉安市吉安县敖城镇毓芳村连江组，该公司新建吉安广树能源有限公司三锡坊加油站，站址位于吉安县敖城镇吉永公路北侧地块（319国道旁），从业人员5名，其中安全管理人员1人。项目安全条件评价报告由江西通安安全评价有限公司编制，安全设施设计单位为山东鸿运工程设计有限公司，土建施工单位为江西公塘建设工程有限公司，油罐及罩棚安装单位为江西省群力钢结构工程有限公司，监理单位为浙江质安工程管理有限公司。

二、站区东南侧为1栋民房（2F），距离最近的加油机（柴油J106）为67m；站区南侧为319国道，路肩距离最近加油机（柴油J106）18.7m，距离最近的汽油加油机（J101）40m；西侧为山林，与站区同一水平；西北侧为农田，农田有杆高5m有绝缘层架空电力线，距离最近的储罐（储罐V01）为40.2m；东面有杆高10m有绝缘层10Kv架空电力线，距离最近的汽油加油机（J104）为32.6m；站区北侧为农田地。该站站址交通便利，易于消防救援和人员疏散。本站属于二级加油站，设卸油油气回收系统油气回收系统。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021中第4.0.4条，该站站内设施与站外设施安全距离符合要求。

三、本项目为成品油的存储和销售，整个工艺过程无化学反应。新建加油站设置8个埋地卧式S/F双层储罐，30m³的95#汽油储罐1个，30m³的92#汽油储罐1个，30m³的0#柴油储罐6个，储存总容量为240m³，柴油罐容积折半计入油罐总容积，折算后储罐总容量为150m³，属于二级加油站。本站汽油卸油和加油均设计油气回收系统，并且设置卸油、输油、油气回收、通气管道等相关设施。设有卸油油气回收系统，通过油气回收地下工艺管线及油气回收软管重新收集至油罐车内。设有加油油气

回收系统，汽油蒸汽通过油气回收管道回至汽油罐。在经营汽油、柴油危险化学品过程中，存在火灾、爆炸、中毒、窒息等危险有害因素。

四、该加油站安全生产设施与主体工程能做到同时设计、同时施工、同时投入使用，安全设施满足正常工作要求，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）有关规定，基本满足安全生产要求，该加油站现场还存在以下问题：

1、液位检测报警系统及防渗漏检测报警系统未安装调试完成；设置的UPS不间断电源选型与设计不一致；收银台未设置急停按钮；

2、加油机基坑填沙不足，防爆接线盒未接地，接线盒备用接口未封堵；

3、油罐人孔内防爆接线盒未接地；卸油区未安装静电接地报警仪，油品标识不全；

4、消防沙池防雨罩缺支撑铁锹、沙桶。

五、该项目《报告》引用的法律、法规、标准、规范较为准确；危险、有害因素分析较为全面，评价单元划分基本合理，选择的评价方法恰当。

项目《报告》尚存在以下不足，评价机构应对《报告》进行修改完善：

1、完善评价依据。

2、核实储罐容积及油罐有关附件；

3、补充罩棚、油罐安装单位相关资质；

4、补充消防验收意见书等相关附件；

5、专家其他意见

专家组一致认为，该项目在对专家组提出的现场问题整改完成后通过验收；《报告》按专家组提出的意见进行修改后，通过评审。

专家组组长：谢成

专家组成员：牛书- 成

2023年4月3日

审查情况单

审查情况单

吉安广树能源有限公司三锡坊加油站于2023年4月3日组织有关单位和专家，对《吉安广树能源有限公司三锡坊加油站项目安全验收评价报告》进行报告技术评审。

根据专家组意见，评价单位按照专家意见进行了修改完善，专家组对报告修改稿进行了复核，报告已修改到位。

专家组：

谢双 王斌 李松

2023年4月9日

专家意见修改说明

根据专家组于 2023 年 4 月 3 日出具的《吉安广树能源有限公司三锡坊加油站项目安全验收评价报告审查暨安全设施竣工验收专家组评审意见》，对此评价报告进行了修改，特做如下说明：

序号	专家意见	修改完善情况	所在章节位置
1	完善评价依据；	已修改完善	见第 1.2.2、第 1.2.3 节
2	核实储罐容积及油罐有关附件；	已修改完善	见附件
3	补充罩棚、油罐安装单位相关资质；	已修改完善	见附件
4	补充消防验收意见书等相关附件	已修改完善	见附件
5	专家其他意见	已修改完善	见第 2.3.6 节、第 6.4 节等

2023 年 4 月 9 日

南昌安达安全技术咨询有限公司

规范安全生产中介行为的九条禁令

赣安监管规划字〔2017〕178号

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下简称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

吉安广树能源有限公司三锡坊加油站项目 安全评价技术服务承诺书

一、在本项目安全评价（检测检验）活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价（检测检验）活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价（检测检验），确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价（检测检验）报告中结论性内容承担法律责任。

南昌安达安全技术咨询有限公司

2023年4月10日

前 言

吉安广树能源有限公司成立于 2022 年 3 月 2 日,注册地位于江西省吉安市吉安县敖城镇毓芳村连江组,该公司新建吉安广树能源有限公司三锡坊加油站,站址位于吉安县敖城镇吉永公路北侧地块(319 国道旁)。新建加油站总平面布置图由山东鸿运工程设计有限公司进行设计,新建加油站设置 8 个埋地卧式 S/F 双层储罐,30m³ 的 95#汽油储罐 1 个,30m³ 的 92#汽油储罐 1 个,30m³ 的 0#柴油储罐 6 个,储存总容量为 240m³,柴油罐容积折半计入油罐总容积,折算后储罐总容量为 150m³,依据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)对加油站的划分,新建加油站属于二级加油站。新建加油站属于新建项目,现加油站基础设施已按设计图纸建设完成。

加油站储存经营过程中未涉及监控化学品、未涉及易制毒化学品、未涉及易制爆化学品、未涉及剧毒及高毒化学品、未涉及重点监管的危险化工工艺,涉及的汽油属于重点监管的危险化学品、特别管控危险化学品,该站各单元未构成危险化学品重大危险源。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(原国家安监总局令第 45 号,79 号令修正)、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(原国家安监总局令第 36 号,77 号令修正)、《危险化学品经营许可证管理办法(2015 修订版)》(原国家安监总局令[2012] 第 55 号)的要求,新、改、扩建项目完成并成功试运行一段时间后,企业应对项目进行安全验收评价,以判断工程项目在劳动安全卫生方面对国家及行业有关的标准和法规的符合性,并检查相关安全配套设施“三同时”的有效性。新建加油站需按要求申领危险化学品经营许可证、成品油零售经营许可证。

受吉安广树能源有限公司三锡坊加油站的委托,南昌安达安全技术

咨询有限公司承担了该项目的安全验收评价，于 2023 年 1 月组成评价小组，对该站所提供的资料、文件进行了审核，对现场进行了实地检查，根据《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）要求，编写此评价报告。

本项目仅对吉安广树能源有限公司三锡坊加油站现有经营汽油、柴油的安全条件作出安全评价，如经营条件、设施、场所发生变化，不在本评价范围之内。本安全评价报告和结论是根据评价时企业的现状做出，评价小组的工作只对评价时企业的现状负责。

关键词： 加油站 新建 安全验收评价

目 录

1、安全评价概述	1
1.1 安全评价目的与原则	1
1.2 安全评价依据	1
1.3 安全评价范围及内容	6
1.4 安全评价程序	8
2、加油站基本情况	10
2.1 加油站基本情况	10
2.2 加油站概况	12
2.3 加油站基本设施和条件	18
2.4 安全管理体系	24
3、主要危险、有害因素识别	26
3.1 物料的危险、有害因素	26
3.2 重大危险源辨识	30
3.3 化学品辨识	34
3.4 主要设施危险有害因素	38
3.5 作业过程危险因素	38
3.6 经营过程中的危险辨识	39
3.7 其他危险因素	44
3.8 周边环境危险性分析	45
3.9 站内爆炸危险区域的等级范围划分	45
3.10 典型事故案例分析	48
4、评价单元的确定及评价方法选择	50
4.1 评价单元的确定	50
4.2 评价方法的选择	50
4.3 评价方法简介	51
5、定性、定量分析评价	56
5.1 作业条件危险性评价法（LEC）	56
5.2 危险度评价	57
5.3 加油站安全现场检查表	57
5.4 综合安全评价	87
6、安全对策措施与建议	89
6.1 安全对策措施、建议的依据及原则	89
6.2 其他已采取的对策措施	89

6.3	存在的问题及安全技术对策措施	91
6.4	补充的安全管理方面的对策措施	92
6.5	存在的安全隐患整改落实情况	93
7、	安全验收评价结论	98
7.1	项目安全评价结果综述	98
7.2	评价结论	99
8、	附件	100

1、安全评价概述

1.1 安全评价目的与原则

1.1.1 安全评价目的

1、安全验收评价的目的是贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”方针，为建设项目安全验收提供科学依据，对未达到安全目标的系统或单元提出安全补偿及补救措施，以利于提高建设项目本质安全程度，满足安全生产要求。

2、检查建设项目中安全设施是否已与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；评价建设项目及与之配套的安全设施是否符合国家有关安全生产的法律法规和技术标准。

3、从整体上评价建设项目的运行状况和安全管理是否正常、安全、可靠。

4、为安全监察进行技术准备，为危险化学品生产企业安全验收及相关证件的发放提供技术依据。

1.1.2 安全评价原则

安全第一、突出重点、兼顾全面、条理清楚，数据准确完整，取值合理，整改意见具有可操作性，评价结论客观、公正。

1.2 安全评价依据

1.2.1 国家法律、行政法规

《中华人民共和国安全生产法》（主席令第88号，2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议修订，2021年9月1日起施行）

《中华人民共和国劳动法》（主席令第28号发布，2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过修改，2018年

12月29日起施行)

《中华人民共和国消防法》（主席令第81号发布，2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修正）

《中华人民共和国职业病防治法》（主席令第81号，2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改等七部法律的决定》第四次修正，2018年12月29日起施行）

《中华人民共和国环境保护法》（主席令第9号，2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订通过，自2015年1月1日起施行）

《中华人民共和国气象法》 [2016修订]（中华人民共和国主席令第57号第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议第三次修正）

《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号，2013年6月29日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议通过，自2014年1月1日起实施）

《工伤保险条例》 [2010修订]（中华人民共和国国务院令586号国务院第136次常务会议通过）

《危险化学品安全管理条例》 [2013修订]（中华人民共和国国务院令645号国务院第32次常务会议通过）

《易制毒化学品管理条例》 [2018修订]（中华人民共和国国务院令703号《国务院关于修改部分行政法规的决定》 第六条修改）

《中华人民共和国监控化学品管理条例》 [2010修订]（中华人民共和国国务院令588号《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》国务院第138次常务会议通过）

《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》 [2002]（中华人民共和国国务院令352号国务院第57次常务会议通过）

《江西省安全生产条例》 （2007年3月29日江西省第十届人民

代表大会常务委员会第二十八次会议通过 2017 年 7 月 26 日江西省第十二届人民代表大会常务委员会第三十四次会议修订)

《江西省消防条例》 (2020 年 11 月 25 日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议第六次修正)

1.2.2 国家及省规范性文件

《中共中央办公厅、国务院办公厅<关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见>》 厅(2020)3号

《国务院安委会关于印发<全国安全生产专项整治三年行动计划>的通知》 安委(2020)3号

《国务院安委会办公室关于进一步加快推进危险化学品安全综合治理工作的通知》 安委办函(2018)59号

补充《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》 财资(2022)136号

(应急管理部办公厅关于对危险化学品领域安全生产新情况新问题开展专项排查整治的通知) 应急厅函(2021)129号

(应急管理部办公厅关于修改《危险化学品目录(2015版)实施指南(试行)》涉及柴油部分内容的通知) 应急厅函[2022]300号

《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法(试行)的通知》 应急厅(2021)12号

《危险化学品企业安全分类整治目录(2020年)》 应急[2020]84号

《危险化学品经营许可证管理办法(2015修订版)》

国家安监总局令[2012]第55号

《生产经营单位安全培训规定》

国家安全生产监督管理总局令第3号、63号、80号令修订

《危险化学品经营单位安全评价导则(试行)》

国家安全生产监督管理局安监管管二字[2003]38号

《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通

- 知》 安监总局安监总管三[2011]95号
《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》
知》 安监总局安监总管三[2013]12号
《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》 安监总局安监总管三[2009]116号
《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》
安监总局安监总管三[2013]3号
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》
国家安监总局令第40号发布，79号令修订
《危险化学品建设项目安全监督管理办法》
国家安监总局令第45号发布，79号令修正
《危险化学品目录（2015年版）》
国家安监总局等10部门公告2015年第5号
《各类监控化学品名录》 工业和信息化部令[2020]第52号
《特别管控危险化学品目录(第一版)》 应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部2020年第3号公告
《易制爆危险化学品名录》 公安部2017年版
《高毒物品目录》(2003年版) 卫法监发[2003]142号
《江西省生产安全事故隐患排查治理办法》 省政府令第238号
《江西省危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》
赣安[2020]6号
《江西省安委会办公室关于印发江西省安全生产专项整治三年行动“十大攻坚战”实施方案的通知》 赣安办字(2021)20号
《中共江西省委办公厅江西省人民政府办公厅印发《关于全面加强危险化学品安全生产工作的实施意见》的通知》 赣办发[2020]32号
《江西省应急管理厅办公室关于认真整改危险化学品事故隐患和问

题的通知》	赣应急办字[2021]38号
《江西省应急管理厅关于印发《江西省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则》（试行）的通知》	赣应急字〔2021〕100号
《江西省应急管理厅办公室关于开展危险化学品安全风险评估诊断分级等三项工作的通知》	赣应急办字(2020)53号

1.2.3 评价标准、规范

《汽车加油加气加氢站技术标准》	GB50156-2021
《建筑设计防火规范》	GB50016-2014（2018年版）
《常用化学危险品储存通则》	GB15603-2022
《爆炸危险环境电力装置设计规范》	GB50058-2014
《危险化学品重大危险源辨识》	GB18218-2018
《加油站作业安全规范》	AQ 3010-2022
《车用汽油》	GB17930-2016
《车用柴油》	GB19147-2016
《建筑物防雷设计规范》	GB50057-2010
《建筑灭火器配置设计规范》	GB50140-2005
《消防安全标志设置要求》	GB15630-1995
《消防安全标志 第1部分：标志》	GB 13495.1-2015
《低压配电设计规范》	GB50054-2011
《防止静电事故通用导则》	GB12158-2006
《工业企业总平面设计规范》	GB5018-2012
《汽车加油加气站消防安全管理》	XF/T3004-2020
《企业职工伤亡事故分类》	GB6441-1986
《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》	GB 50257-2014
《危险场所电气防爆安全规程》	AQ3009-2007
《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》	GB/T29639-2020

《生产安全事故应急演练基本规范》	AQ/T9007-2019
《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》	GBT 50493-2019
《安全评价通则》	AQ8001-2007
《安全验收评价导则》	AQ8003-2007
其他相关法律、法规、标准	

1.2.4 相关资料

- 1、营业执照
- 2、加油站土地证明文件
- 3、应急预案备案登记表以及演练记录；
- 4、主要负责人、安全管理人员培训合格证书；
- 5、安全生产小组成立文件、安全生产责任制、管理制度、操作规程等；
- 6、安全条件审查意见书、危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书或者加油站简易程序批复
- 7、预评价、设计、施工、监理单位营业执照、资质证书；
- 8、江西省雷电防护装置检测报告
- 9、加油机、油罐、管道合格证；制作安装厂家证书、产品证书；
- 10、安全责任险；
- 11、特殊建设工程消防验收意见书
- 12、安全管理制度、安全管理职责、操作规程清单
- 13、总平面布置竣工图、爆炸危险区域竣工图、视频监控布置竣工图、防雷接地竣工图。

1.3 安全评价范围及内容

1.3.1 安全评价范围

本次评价范围为吉安广树能源有限公司三锡坊加油站在用的设备、

经营场所的安全状况；成品油储存场所及加油作业所涉及的危险化学品安全及安全管理制度。

具体建（构）筑物包括以下方面：

经营装置：双枪加油机6台

储存装置：储油罐8台 [8个埋地卧式 S/F 双层储罐，其中30m³的0#柴油储罐6个，30m³的95#汽油储罐1个，30m³的92#汽油储罐1个]

公用工程和辅助设施：站房及罩棚、配电房、杂物间、洗车房、综合服务楼、柴油尾气处理液等；充电桩未安装，不在本次验收范围内。

消防、环保和职业卫生则执行国家、部委和地方相关方面的法规和标准。成品油运输不在本评价范围内；如吉安广树能源有限公司三锡坊加油站经营场所、储存条件、品种发生变化，则本评价报告结论不适用。

1.3.2 评价内容

1) 检查项目中安全设施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；检查与评价项目及与之配套的安全设施是否符合国家有关安全生产的法律、法规和标准。

2) 检查项目运行情况以及对员工的安全教育培训情况和作业人员的培训、取证情况；

3) 检查安全生产管理体系及安全生产管理制度的建立健全和执行情况；

4) 检查审核国家要求的设备、管道等的检验取证工作及有强制检验要求的防雷、防静电设施的检测、校验情况；

5) 分析项目工程中存在的危险、有害因素，采用安全检查表法检查工程项目与国家相关标准的符合性；

6) 采用定性、定量的评价方进行评价；

7) 提出对策措施和建议；

8) 得出评价结论。

1.4 安全评价程序

本次安全验收评价程序包括：准备阶段；主要危险、有害因素识别与分析；划分安全预评价单元；选择安全评价方法；定性、定量评价；提出安全对策措施建议；安全评价结论；编制安全评价报告。

1) 准备阶段

明确被评价对象和范围，进行现场调查和收集国内外相关法律、法规、技术标准及建设项目资料。

2) 危险、有害因素识别与分析

根据建设项目周边环境、生产工艺流程或场所的特点，识别和分析其潜在的危险、有害因素。

3) 划分安全评价单元

在危险、有害因素识别与分析基础上，根据评价的需要，将建设项目分成若干个评价单元。

4) 选择安全评价方法

根据被评价对象的特点，选择科学、合理、适用的定性、定量评价方法。

5) 定性、定量评价

根据选择的评价方法，对危险、有害因素导致事故发生的可能性和严重程度进行定性、定量评价，以确定事故可能发生的部位、频次、严重程度的等级及相关结果，为制定安全对策措施提供科学依据。

6) 安全对策措施建议

根据定性、定量评价结果，提出消除或减弱危险、有害因素的对策措施建议。

7) 安全评价结论

简要列出主要危险、有害因素评价结果，给出建设项目从安全生产角度是否符合国家的有关法律、法规、技术标准的结论。

8) 编制安全评价报告

见图 1.4-1。

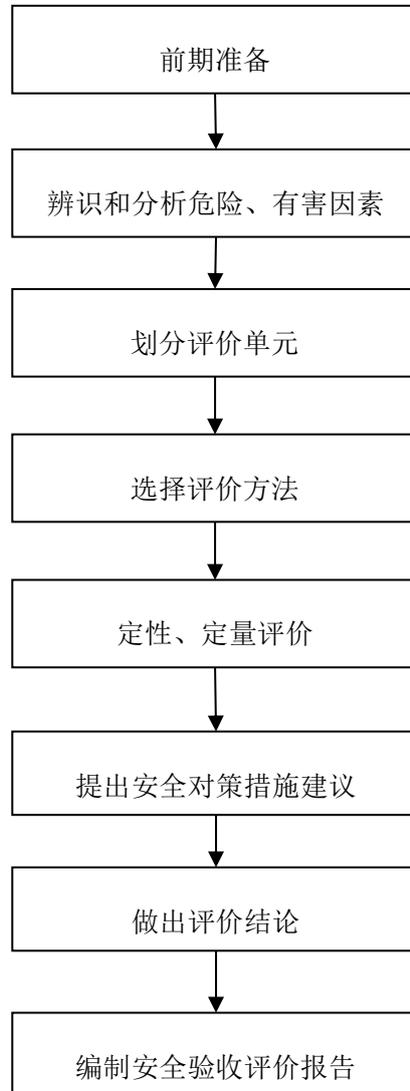


图 1.4-1 安全评价程序图

2、加油站基本情况

2.1 加油站基本情况

吉安广树能源有限公司成立于 2022 年 3 月 2 日,注册地位于江西省吉安市吉安县敖城镇毓芳村连江组,该公司新建吉安广树能源有限公司三锡坊加油站,站址位于吉安县敖城镇吉永公路北侧地块(319 国道旁)。新建加油站总平面布置图由山东鸿运工程设计有限公司进行设计,新建加油站设置 8 个埋地卧式 S/F 双层储罐,30m³ 的 95#汽油储罐 1 个,30m³ 的 92#汽油储罐 1 个,30m³ 的 0#柴油储罐 6 个,储罐总容量为 240m³,柴油罐容积折半计入油罐总容积,折算后储罐总容量为 150m³,依据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)对加油站的划分,新建加油站属于二级加油站。采用加油、卸油油气回收系统,配置 6 台两枪潜油泵加油机,配置 4 台尿素加注机(防爆等级:EXD II BT4)及 4 个尿素储液箱(总容积不超过 1.2m³)。新建加油站属于新建项目,现加油站基础设施已按设计图纸建设完成。

设计单位:山东鸿运工程设计有限公司(化工石化医药行业-化工工程专业甲级,证书编号:A2370100503)

施工单位:江西公塘建设工程有限公司(建筑施工,证书编号:(赣)JZ安许证字[2019]040076)

监理单位:浙江质安工程管理有限公司(房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理乙级,证书编号:E233032690)

安装单位:江西省群力钢结构工程有限公司(钢结构工程专业承包壹级,证书编号:D136087938;石油化工工程施工总承包参级、建筑机电安装工程专业承包参级、地基基础工程专业承包参级,证书编号:D336066012)

表 2.1-1 加油站基本情况

吉安广树能源有限公司三锡坊加油站项目安全验收评价报告

企业名称	吉安广树能源有限公司三锡坊加油站							
项目名称	吉安广树能源有限公司三锡坊加油站项目							
注册地址	江西省吉安市吉安县敖城镇毓芳村连江组							
联系电话	17870258888	传真		邮政编码	343100			
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)							
登记机关	吉安县市场监督管理局							
法定代表人				主要负责人	宁冬明			
职工人数	5人	技术管理人数	1人	安全管理人数	1人			
注册资本	/	固定资产	/	上年销售额	/			
经营场所	地址	吉安县敖城镇吉永公路北侧地块(319国道旁)						
	产权	自有 <input checked="" type="checkbox"/> 租赁 <input type="checkbox"/> 承包 <input type="checkbox"/>						
储存设施	地址	吉安县敖城镇吉永公路北侧地块(319国道旁)						
	建筑结构	埋地		储存能力	240m ³			
	产权	自有 <input checked="" type="checkbox"/> 租赁 <input type="checkbox"/> 承包 <input type="checkbox"/>						
主要管理制度名称	1、站长、安全员、加油员各类人员岗位职责；2、防火安全制度、巡检制度等；3、卸油操作规程、加油操作规程等；4、事故应急救援预案。							
主要消防安全施工、器具配备情况								
名称	型号、规格		数量	状况	备注			
推车式干粉灭火器	MFT/ABC35型		2	良好	罐区			
手提式干粉灭火器	MF/ABC5型		6	良好	加油区			
手提式干粉灭火器	MF/ABC4型		12	良好	站房及辅助楼			
手提式CO ₂ 灭火器	MT7型		2	良好	发、配电间			
消防沙			2 m ³	有效				
灭火毯			5块	有效				
经营危险化学品范围								
剧毒化学品			成品油			其他危险化学品		
品名	规模	用途	品名	规模	用途	品名	规模	用途
			0#柴油	6×30m ³	车用			
			92#汽油	1×30m ³	车用			
			95#汽油	1×30m ³	车用			

申请经营方式	批发 <input type="checkbox"/>		零售 <input checked="" type="checkbox"/>	化工企业外设销售网点 <input type="checkbox"/>				

2.2 加油站概况

2.2.1 加油站等级划分

站内设置 8 个埋地卧式 S/F 双层储罐，30m³ 的 95#汽油储罐 1 个，30m³ 的 92#汽油储罐 1 个，30m³ 的 0#柴油储罐 6 个，储罐总容量为 240m³，柴油罐容积折半计入油罐总容积，实际油品折算总容量为 150m³（柴油折半）。按照《汽车加油加气加氢站技术标准》

（GB50156-2021）对加油站的划分，可得出新建加油站为二级加油站，加油站等级划分见表 2.2-1。

表 2.2-1 加油站级别划分表

级别	油罐容积 (m ³)	
	总容积	单罐容积
一级	150<V≤210	V≤50
二级	90<V≤150	V≤50
三级	V≤90	汽油罐 V≤30，柴油罐 V≤50

注：柴油罐容器折半计入油罐总容积。

2.2.2 卸油、加油工艺流程

1、卸油工艺流程

卸油：本站设有带油气回收的卸油工艺。油料用油罐车运至加油站罐区后，在卸油口附近停稳熄火，先用加油站的静电接地导线与油罐车卸油设施连接在一起，静置 15 分钟清除静电。然后用快速接头将油罐车的卸油管与埋地储油罐的快速密闭卸油口连接在一起，再开始卸油，通过量油孔计量需要卸油量。油品卸完后，检查没有溢油、漏油后，人工封闭好油罐进油口和罐车卸油口，拆除连通软管及静电接地装置。静置 5 分钟以后发动油品罐车缓慢离开罐区。

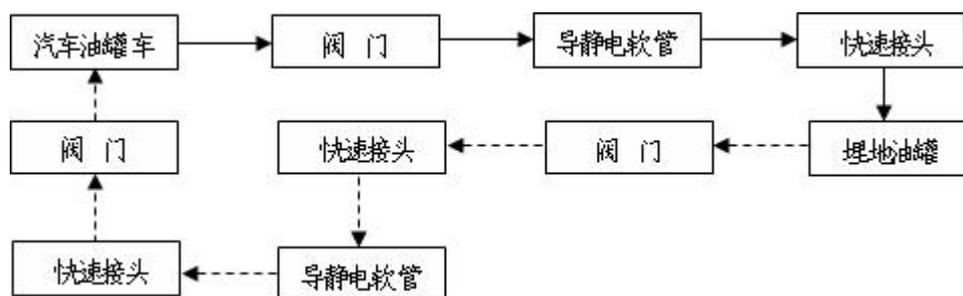


图 2.2-1 接卸汽油工艺流程图

注：虚线箭头表示油气回收工艺路线。


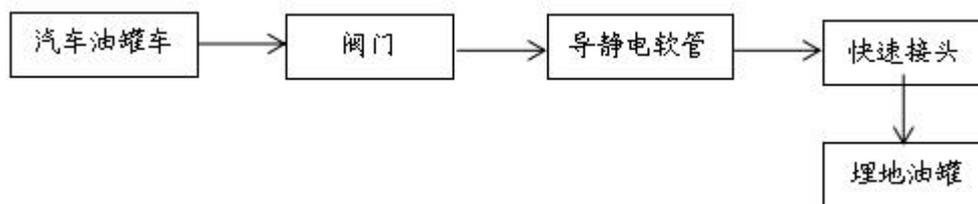


图 2.2-2 接卸柴油油工艺流程图

2、加油工艺流程

加油：加油采用正压输送工艺。通过油罐内的油泵将油品从储油罐抽出，经过加油机的油气分离器、计量器（加入油品的量可以从加油机的计数器上观察到），然后用加油枪加到车油箱中。

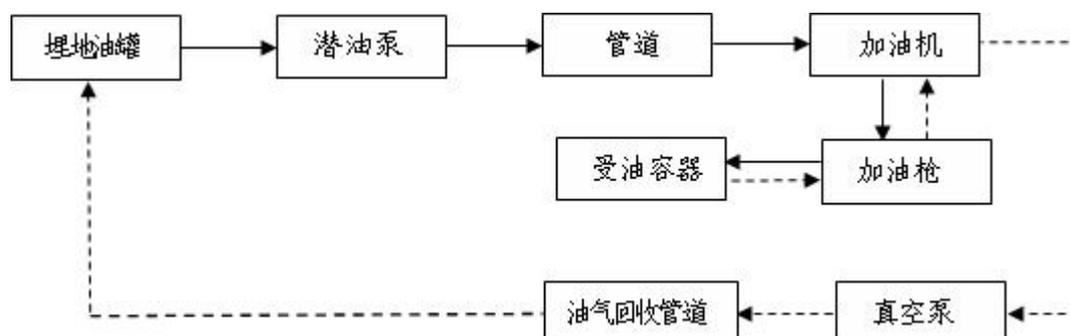

注：虚线箭头表示油气回收工艺路线。

图 2.2-3 汽油加油机加油工艺流程图

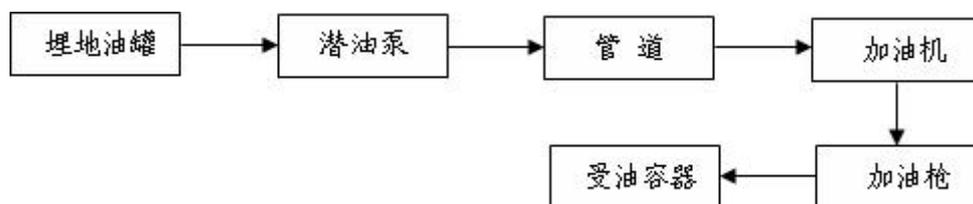



图 2.2-4 柴油加油机加油工艺流程图

2.2.3 加油站自然环境及周边情况

2.2.3.1 加油站自然环境

一、区域位置

吉安广树能源有限公司三锡坊加油站位于吉安县敖城镇吉永公路北侧地块，319 国道北侧，整体坐北朝南布置。地理位置如下图：

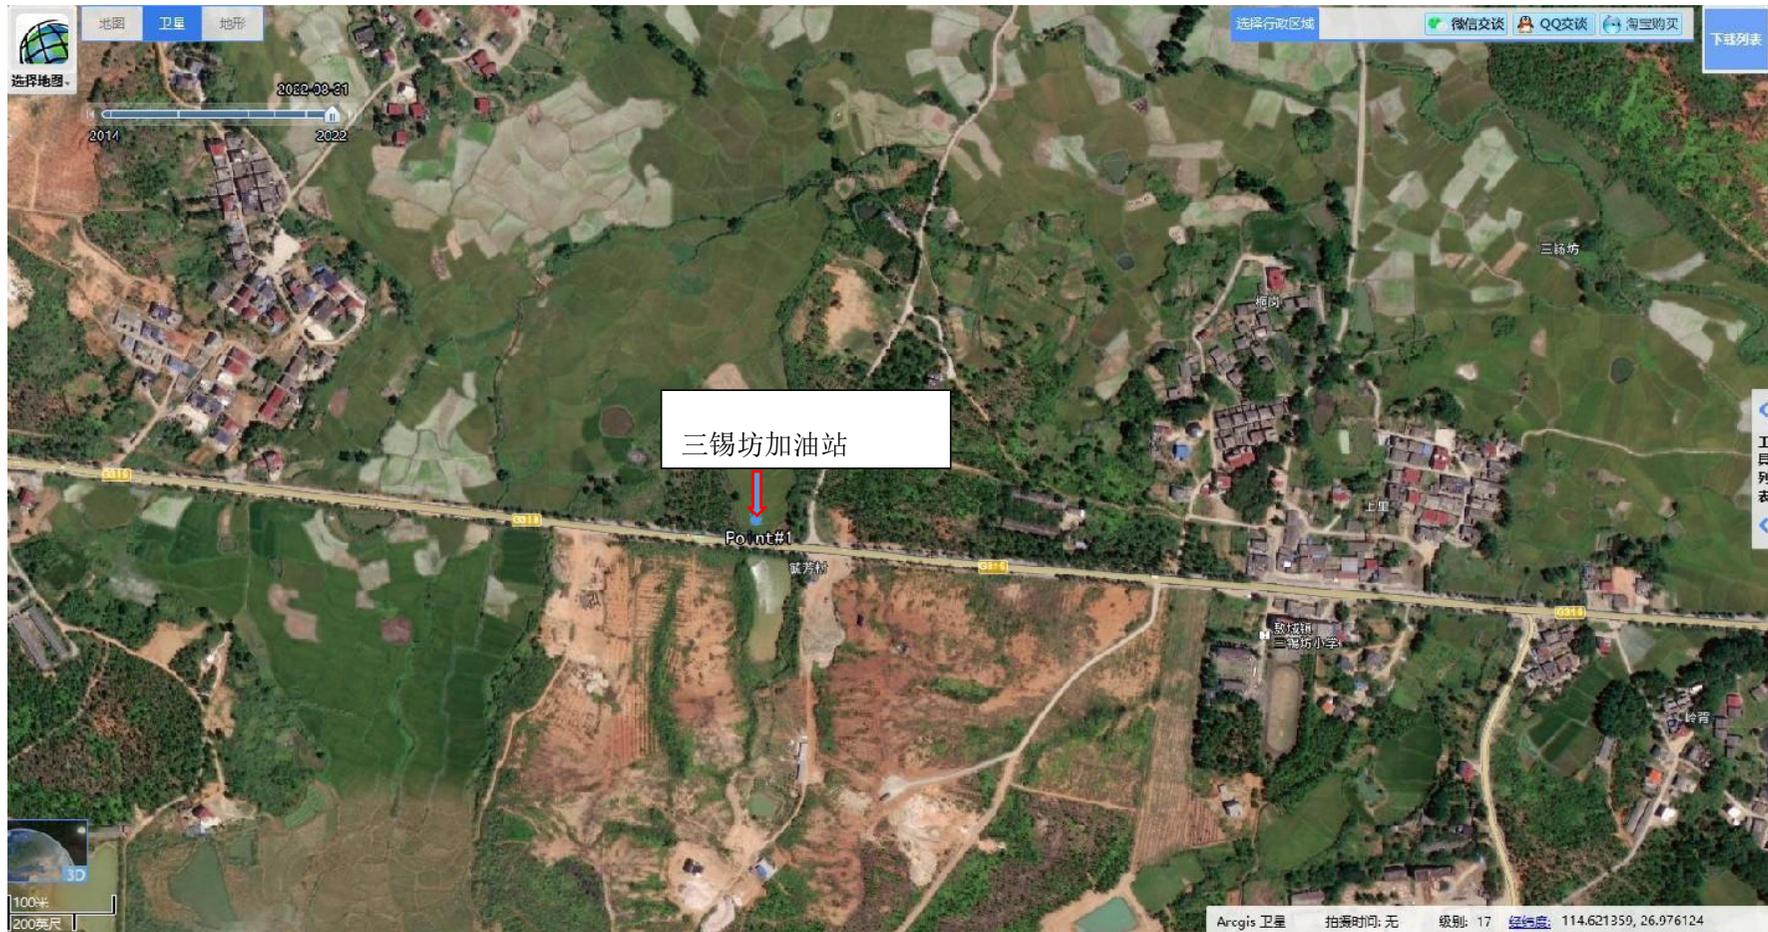

吉安县，隶属江西省吉安市，地处江西省中部、吉泰盆地中心、赣江流域中游，东与吉安市吉州区、青原区、吉水县为邻，南连泰和县，西靠永新县、安福县，北接分宜县、峡江县、新余市渝水区。吉安县总面积 2117 km²，下辖 2 个街道、13 个镇、6 个乡。

二、地形地貌

吉安县地处赣中丘陵区，主要地貌有山地、丘陵和河谷平原，山地与丘陵占总面积 72%，地势由四周向中部倾斜，东南、西南和北面三面边境山峰连绵，山岭起伏。北面属武功山南翼，主峰海拔 580.3m，西南为罗霄山脉中段，主峰龙山海拔 728.7m，东南与武夷山脉雩山相接，中部为河流聚汇处，地势较低平，海拔多在 56 至 60m，形成窄长的河谷平原。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）和《建筑抗震设计规范（2016 年版）》（GB50011-2010），吉安市吉安县的抗震设防烈度为 6 度。

厂址所在地无探明的矿床和珍贵的野生动、植物保护资源，无国家和地方指定的重点文物保护单位和名胜古迹。

厂址所在地地势较平坦。场地地层为抗震有利地段，场地岩土地震稳定性良好，无滑坡，崩塌和震陷等不良地质作用。

三、气候

吉安县属亚热带季风气候，气候温和，日照丰富，四季分明，冬夏长，春秋短，雨量充沛，无霜期较长。年均温 17.5 至 18.6℃，年平均降水量为 1518.8 mm，年日照时数 1680 至 1790 h。各月之间日照时数变化很大，7 月-10 月日照时数占可照时数的 58%。无霜期日数平均为 254 d。吉安县地处南方多雷地带，春夏季易受雷电袭击，年平均雷暴日数为 63d，近年来呈减少趋势。

四、水文

吉安县境内多年平均水资源总量为 487.89 亿 m^3 ，其中过境客水为 472.7 亿 m^3 ，境内自产水量为 14.75 亿 m^3 ，以过境地表水为主。禾水、泸水、桐江等均是赣江的一、二级支流，多年平均河川径流总量 487.45 亿 m^3 。地下水资源量为 4416 万 m^3 。水资源人均占有量 3274 m^3 （不计过境客水）。境内拥有银湾桥、福华山、江口、樟坑等大中型水库，总库容 2.56 亿 m^3 ，各类塘坝 2000 余座，总库容为 1.3 亿 m^3 。

站区地质和自然状况良好，整个场地无不良地质现象。

2.2.3.2 加油站周边情况

该项目位于吉安县敖城镇吉永公路北侧地块，319 国道北侧，整体坐北朝南布置。站区东南侧为 1 栋民房（2F），距离最近的加油机（柴油 J106）为 67m；站区南侧为 319 国道，路肩距离最近加油机（柴油 J106）18.7m，距离最近的汽油加油机（J101）40m；西侧为山林，与站区同一水平；西北侧为农田，农田有杆高 5m 有绝缘层架空电力线，距离最近的储罐（储罐 V01）为 40.2m；东面有杆高 10m 有绝缘层 10Kv 架空电力线，距离最近的汽油加油机（J104）为 32.6m；站区北侧为农田地。

该站周边 100m 内无文物、风景名胜；无其他甲、乙类物品生产厂房、库房以及甲、乙类液体储罐。

表 2.2-1 加油站周边情况

方位	站内最近设施	周边情况	实际距离 (m)	规范要求 (m)	检查依据
东面	汽油加油机 (J104)	10Kv 架空电力线(杆高 10m、有绝缘层)	32.6	6.5	(GB50156-2021) 表 4.0.4
南面	汽油加油机 (J104)	319 国道	40	5	(GB50156-2021) 表 4.0.4
	柴油加油机 (J106)	319 国道	18.7	5	(GB50156-2021) 表 4.0.4
东南	柴油加油机	民房 2F	67	5	(GB50156-2021) 表

	(J106)				4.0.4
西面	汽油储罐	山林地	—	—	—
北面	汽油储罐	山林地	—	—	—
西北面	柴油储罐	0.38Kv 架空电力线 (杆高 5m、有绝缘层)	40.2	6.5	(GB50156-2021) 表 4.0.4

备注：该新建加油站汽油加油机、油罐安装有油气回收系统装置。

2.3 加油站基本设施和条件

2.3.1 加油站总平面布置和站内的防火距离情况

该新建加油站位于吉安县敖城镇吉永公路北侧地块(319 国道北侧)，坐北朝南，整体形状像梯形。站区由北至南依次为 104 综合服务楼、充电桩、卸车位、103 油罐区、101 站房、102 罩棚、地磅、隔油池等。

该新建加油站的 104 综合服务楼位于站区最北面，作为洗车房和杂物间。在 104 综合服务楼西南侧为充电桩（预留），靠围墙设立。

103 储罐区位于 104 综合服务楼南侧，相距 14.5m。103 储罐区设置 8 个埋地卧式 S/F 双层储罐，依次为 30m³ 的 0#柴油储罐 6 个、30m³ 的 92#汽油储罐 1 个、30m³ 的 95#汽油储罐 1 个，罐体间距为 0.5m，最近汽油储罐距站房 5.6m，储罐采用直埋方式，设抗浮基础，每只储罐设高度不小于 4.5m 的通气管，且通气管垂直设置，汽油、柴油通气管口设阻火呼吸阀，通气管位于罐区南侧，距站房 7.6m。密闭卸油口位于罐区北侧，距站房 15m。通气管口与密闭卸油口之间为 7.2m。新建站罐区密闭卸油口旁设消防器材箱、消防沙箱。

油罐南侧为 101 站房（2F），距离为 5.6m；油罐区北侧为综合服务楼，距离为 14.5m。通讯光缆（通信运营商普通光缆，非国防光缆）由东向西深埋 6m 埋于综合服务楼和油罐区之间。

101 站房（2F）设置于站区中部，内设办公室、发电间、营业厅、

休息区、发、配电间等。

加油区设置于站区南面，上空设有加油罩棚，罩棚高度为 7.88m，加油罩棚下设 6 座加油岛，各加油岛上设置 1 台双枪加油机，加油岛面向 319 县道呈三排布置，由北至南依次为 J101、J104 汽油；J102、J105 柴油；J103、J106 柴油，柴油加油岛配置 4 台尿素加注机（防爆等级：EXD II BT4）及 4 个尿素储液箱（总容积不超过 1.2m³），加油岛附近设置防撞柱。最近汽油加油机距站房 7.8m。

地磅设在加油区南侧，长 8m，宽 3m，离加油 8m。隔油池设在地磅东南面 6.6m 处，隔油池距离最近加油机（J106）14.6m，加油站进、出口设置在站区的东南侧、西南侧，进、出口的道路采用了开敞方式，车辆入口、出口分开设置，其两侧与公路连接处为混凝土地面，进出口宽度大于 10m。站内为混凝土环形路面，站区西南面、西北面和东北面设围墙与外面隔离。

2.3.2 主要建筑物

1) 101 站房：二层框架结构建筑，建筑耐火等级二级，砼地面。站房内设置内设办公室、发电间、营业厅、休息区等。

2) 102 罩棚：高 7.88m，面积 648.92 m²，钢网架结构，耐火极限 0.25h，立柱为轻钢结构，敞开式建筑。

3) 103 油罐区：地下卧式，建筑耐火等级二级，砼地面。

4) 104 综合服务楼：三层砖混结构建筑，建筑耐火等级二级，砼地面。设置为洗车房和杂物间。

主要建筑物见表 2.3-1。

表 2.3-1 主要建筑物一览表

序号	建筑名称	火险类别	耐火等级	建筑层数	结构形式	占地面积 m ²	安全疏散出口	结构安全等级	抗震设防烈度	抗震设防等级	抗震设防类别
1	101 站房	—	二级	二层	框架	313.24	4个	二级	6度	四级	丙类

序号	建筑名称	火险类别	耐火等级	建筑层数	结构形式	占地面积 m ²	安全疏散出口	结构安全等级	抗震设防烈度	抗震设防等级	抗震设防类别
2	102 罩棚	甲类	二级	——	钢网架	648.92	——	二级	6度	四级	丙类
3	103 油罐区	甲类	二级	——	砼	207.2	——	二级	6度	四级	丙类
4	104综合服务楼	——	二级	三层	砖混	197.54	3个	二级	6度	四级	丙类

2.3.3 主要设备

主要设备、设施如下表所示：

表 2.3-2 主要设备、设施一览表

序号	设备位号	名称	规格型号	材质	数量	工艺参数（操作）		备注
						温度（℃）	压力（MPa）	
1	V01-06	0#柴油罐	卧式 30m ³ ，Φ2600X6200	钢板双层复合罐	6	常温	常压	卧式
2	V07	92#汽油罐	卧式 30m ³ ，Φ2600X6200		1	常温	常压	卧式
3	V08	95#汽油罐	卧式 30m ³ ，Φ2600X6200		1	常温	常压	卧式
4	J101-106	加油机	双枪加油机，型号：42D6342H 5~50L/min 防爆型，不小于EXdII BT4	组合件	6	常温	常压	内含紧急切断阀成套设备及剪切阀
5	P01-08	潜油泵	最大流量：300L/min，型号：QYB240 Qmax=240L/min	组合件	8	常温	常压	

6	——	液位报警仪	工作电压： 220VAC±10% 防爆等级： ExiaIIBT4 工作 电流：<60mA 响 应时间：<2 秒 报警方式：声光报 警，型号：RZ-BJ		8	常温	常压	符合《汽车 加 油加气加 氢站技术 标准》第 6.1.13、 6.1.14条 的 要求。
7	——	双层罐 防渗漏 检测报 警仪	工作电压： 220VAC 防爆等 级：ExdIIBT4 检测精度：<3mm 响应时间：<2 秒 报警方式：声光报 警，型号：ET-LLD	组合件	8	常温	常压	符合《汽车 加 油加气加 氢站技术 标准》第 6.5.7条的 要求。
8	——	静电报 警仪	防爆等级： ExdIIBT4 检测电阻：<60 Ω 报警音量：> 90dB, 型号：JDB-2	组合件	1	常温	常压	符合《汽车 加 油加气加 氢站技术 标准》第 11.2.11条 的 要求。
9	——	管道泄 漏在线 监测系 统		组合件	若干	常温	常压	符合《汽车 加 油加气加 氢站技术 标准》第 6.5.6条的 要求。
10	——	UPS电 源	2KW, 型号： CATLE2KS (2G	组合件	1	/	/	

11	—	尿素加注机	防爆等级： ExdIIBT4;)	组合件	4			
12	—	发电机			1			柴油发电机20KW
13	—	充电桩			2			预留

2.3.4 消防设施

新建加油站站内配 MFT/ABC35 推车式干粉灭火器 2 台，MF/ABC5 手提式干粉灭火器 6 具，MF/ABC4 手提式干粉灭火器 12 具，MT7 型手提式 CO₂ 灭火器 2 具，灭火毯 5 床，油罐区消防沙 2m³。

新建加油站已经取得吉安县住房和城乡建设局出具的《特殊建设工程消防建设意见书（吉县住建消验【2023】第 004 号）》，验收合格。

2.3.5 安全设施

汽油、柴油罐各自分开设有一公称直径 50mm 的通气管，汽油通气管口设有 DN50 阻火器。各储罐周围均用中性砂土填实，周围沙层厚度不小于 0.3 m。

储油罐进油口、出油管、量油孔设置在人孔盖上，人孔盖设有操作井。用钢制法兰盲板为盖，采用合金材料制作的量油帽，管道法兰用金属片跨接。各储罐进油管向下伸至罐内距罐底 0.2m，吸油管管口不小于 0.15 m。

罐车在卸油时，卸油管由罐车提供。储罐和管道均进行了静电接地保护，密闭卸油管道的操作接口均设有快速接头及闷盖，卸油管采用内设接地金属丝的软管，可以将储罐和车辆的油罐进行可靠的防静电连接。

输油管线（双层导静电热塑管）采用直接埋地敷设，管线沿路并用细沙填充。加油机采用防爆型自动计量加油机。加油站油罐、加油机设置油气回收系统。卸油口处安装了防静电报警仪，设置了静电夹。

加油区现场未张贴“严禁烟火”“小心车辆”“停车熄火”“禁打

手机”“限速行驶”等安全警示标识（经整改后符合）；加油岛前设置了防撞栏。

站区设置火灾报警控制器一套，高低液位报警器 1 套，视频监控系統 1 套，管道设有防渗漏在线监测系统一套，储罐安装了高、低液位报警装置及防渗漏报警器，加油机设置了紧急切断按钮、站房大门外墙设置了紧急切断按钮。

加油站各加油机的加油软管上设置了安全拉断阀，各加油机底部的供油管道上设置了剪切阀，当加油机被撞或者起火时，剪切阀能自动关闭。

加油站站房内设置应急照明集中电源，作为应急照明保障。

2.3.6 电气安全设施

电源从当地 380V/220V 外接电源引至位于站内的变配电间，通过埋地填沙电缆沟敷设到加油机，照明使用 220V 交流电压。

根据《供配电系统设计规范》及《汽车加油加气加氢站技术标准》的规定，加油站供电负荷为三级负荷，总用电负荷约 30KW。油罐液位监控系统、紧急切断等要求不间断供电，采用 2KW 的 UPS 电源做备用电源；应急照明系统采用自备蓄电池的高效节能灯具加油区照明灯为防护等级不低于 IP44 的灯具；线路敷设按防爆要求设置。该罩棚为二类防雷构筑物，并在顶部留出钢筋与接闪带相连。站房内线路，照明灯，开关、插座及接线，按规范要求设置。

加油机采用隔爆型自动计量加油机。

电源线路加装电源避雷器保护防雷电波侵入，加油区采用金属屋面防雷保护加油机，罐、管道均静电接地保护。

站区在配电间（经整改后设置应急照明灯）、加油区、站房各设置有应急照明灯一盏。

加油站防雷装置经吉安市蓝天气象科技服务有限公司检测，并出具了符合要求的雷电防护装置检测报告（编号：1152017006 雷检字

[2023]99401)，有效期至 2023 年 09 月 05 日。

2.3.7 防雷防静电措施

加油站站房按第二类防雷布防，采用接闪带防直击雷。罩棚按二类防雷建筑设有防雷接地保护装置，并在顶部留出钢筋与接闪带相连，电源线路加装电源避雷器保护防雷电波侵入，加油区采用金属屋面防雷保护加油机，罐、管道均静电接地保护，所有设施均在防雷有效保护的范围内。加油机设有接地设施，站区防雷设施验收合格。站内动力，照明干线采用铜芯电缆敷设。加油区设有防护等级不小于 IP44 的照明灯，符合要求。防雷接地、防静电接地和接零保护共用接地体。

加油区照明灯为防护等级不低于 IP44 的灯具，符合要求；线路敷设符合防爆要求。该罩棚为二类防雷构建筑物，并在顶部留出钢筋与接闪带相连。站房内线路，照明灯，开关、插座及接线，符合规范要求。

加油机采用隔爆型自动计量加油机。

电源线路加装电源避雷器保护防雷电波侵入，加油区采用金属屋面防雷保护加油机，罐、管道均静电接地保护。

2.4 安全管理体系

(1) 安全管理机构

吉安广树能源有限公司三锡坊加油站制定了安全管理制度、站区各项岗位安全生产职责。

新建加油站有职工共 5 人，其中新建加油站主要负责人、安全管理人員已参加培训，但未取得合格证。

(2) 安全管理制度

新建加油站制定了各项岗位安全生产职责，明确了各岗位人员的安全生产职责和要求，包括：站长岗位职责、加油站站长安全职责、安全

员职责、加油员岗位职责、计量员岗位职责等。制定了各种安全管理制度，包括：消防器材管理制度、加油站考评制度、夜班值班制度、设备管理制度、明火管理制度、电气管理制度等。制定了各项岗位操作规程，如收油操作规程、加油机操作规程、计量员操作规程等。岗位培训中规定了职工上岗前必须熟知操作规程。

（3）事故应急救援

新建加油站制定了加油站事故应急救援预案，应急预案已于 2023 年 03 月 06 日在吉安市应急管理局进行备案，备案编号 360800-2023-C0007，详见附件。

3、主要危险、有害因素识别

3.1 物料的危險、有害因素

加油站经营的油品主要为汽油和柴油，其中汽油火灾类别为甲类；主要危险物质的特性如下：

表 3.1-1 汽油理化性质与危险有害特性识别表

标 识	中文名：	汽油
	英文名：	Gasoline; Petrol
	分子式：	C ₄ -C ₁₂ (脂肪烃和环烃)
	分子量：	
	CAS 号：	8006-61-9
	RTECS 号：	
	UN 编号：	1203
	危险货物编号：	31001
	IMDG 规则页码：	3141
理 化 性 质	外观与性状：	无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。
	主要用途：	主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、颜料等行业，也可用作机械零件的去污剂。
	熔点：	<-60
	沸点：	40-200
	相对密度(水=1)：	0.70-0.79
	相对密度(空气=1)：	3.5
	饱和蒸汽压(kPa)：	
	溶解性：	不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪。
	临界温度(°C)：	
	临界压力(MPa)：	
燃	燃烧热(kj/mol)：	无资料
	避免接触的条件：	

	燃烧性:	易燃
	建规火险分级:	甲
	闪点(°C):	-50
	自燃温度(°C):	引燃温度(°C): 415-530
	爆炸下限(V%):	1.3
	爆炸上限(V%):	6.0
	危险特性:	其蒸气与空气形成爆炸性混合物, 遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重, 能在较低处扩散到相当远的地方, 遇明火会引着回燃。
	燃烧(分解)产物:	一氧化碳、二氧化碳
	稳定性:	稳定
	聚合危害:	不聚合
	禁忌物:	强氧化剂
	灭火方法:	喷水冷却容器, 可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂: 泡沫、二氧化碳、干粉。用水灭火无效。
包装与储运	危险性类别:	第 3.1 类 低闪点易燃液体
	危险货物包装标志:	7
	包装类别:	I
	储运注意事项:	<p>储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过 30°C。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。桶装堆垛不可过大, 应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速(不超过 3m/s), 且有接地装置, 防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸, 防止包装及容器损坏。</p> <p>废弃: 处置前参阅国家和地方有关规定。在专用废弃场所掩埋。或用焚烧法处置。</p> <p>包装方法: 小开口钢桶; 安瓿瓶外木板箱。</p>

毒性危害	接触限值:	中国 MAC: 300 mg/m ³ [溶剂汽油] 前苏联 MAC: 300 mg/m ³ 美国 TLV—TWA: ACGIH 300ppm, 890mg/m ³ 美国 TLV—STEL: ACGIH 500ppm, 1480mg/m ³
	侵入途径:	吸入、食入、经皮吸收
	毒性:	LD50: 67000mg/kg(小鼠经口) LC50: 103000mg/m ³ , 2 小时(小鼠吸入)
	健康危害:	急性中毒: 对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止及化学性肺炎。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。部分患者出现中毒性精神病。液体吸入呼吸道致吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔, 甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎, 甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎, 重者出现类似急性吸入中毒症状, 并引起肝、肾损害。 慢性中毒: 神经衰弱综合征、植物神经功能紊乱、周围神经病。严重中毒出现中毒性脑病, 症状类似精神分裂症。皮肤损害。
急救	皮肤接触:	立即脱去被污染的衣着, 用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医
	眼睛接触:	立即提起眼睑, 用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。
	吸入:	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难, 给输氧。如呼吸停止, 立即进行人工呼吸。就医。
	食入:	给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。
防护措施	工程控制:	生产过程密闭, 全面通风。
	呼吸系统防护:	一般不需要特殊防护, 高浓度接触时可佩带自吸过滤式防毒面具(半面罩)。
	眼睛防护:	一般不需要特殊防护, 高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。
	身体防护:	穿防静电工作服。
	手防护:	戴防苯耐油手套。
	其他:	工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。

	生产过程密闭，注意通风。高浓度接触时，戴防毒面具，工作场所禁止吸烟必要时戴防护眼镜，穿相应的工作服，戴防护手套。
泄漏处置	切断一切火源，迅速撤离污染区人员至上风处。使用防毒面具，穿防静电工作服。在确保安全的前提下堵漏。用砂土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后收集至废物处理。

表 3.1-3 车用油品的火灾危险性分类见下表

类别	油品	闪点(℃)
甲	汽油	-50
丙	0#柴油	/

从表中可以看出汽油的危险性比柴油大。

汽油的危险特性：油蒸汽与空气形成爆炸性混合物；与氧化剂会发生强烈反应；遇明火高热会引起燃烧爆炸。

3.2 重大危险源辨识

3.2.1 重大危险源辨识依据

危险化学品重大危险源是指长期地或者临时地生产、储存、使用和经营危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。主要依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)进行辨识和评估。

3.2.2 重大危险源辨识简介

《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018 指出：单元内存在危险化学品的数量等于或超过规定的临界量，既定为重大危险源。

辨识依据：

危险化学品重大危险源的辨识依据是危险化学品的危险特性及其数量，具体见《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)中的表 1 和表 2。

危险化学品临界量的确定方法如下：

a) 在表 1 范围内的危险化学品，其临界量应按表 1 确定；

b) 未在表 1 范围内的危险化学品，依据其危险性，按表 2 确定临界量，若一种危险化学品具有多种危险性，按其中较低的临界量确定。

辨识指标：

生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过表 1、表 2 规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在的危险化学品数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

1) 生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

2) 生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，则按照下式计算，若满足下式，则定为重大危险源。

$$S=q_1/Q_1+q_2/Q_2+\dots+q_n/Q_n \geq 1$$

S——辨识指标。

式中 q_1, q_2, \dots, q_n ——每种危险化学品的实际存在量，单位为吨 (t)。

Q_1, Q_2, \dots, Q_n ——与每种危险化学品相对应的临界量，单位为吨 (t)。

危险化学品储罐以及其他容器、设备或仓储区的危险化学品实际存在量按设计最大量确定。

对于危险化学品混合物，如果混合物与其纯物质属性相同危险类别，则视混合物为纯物质，按混合物整体进行计算。如果混合物与其纯物质不属于相同危险类别，则应按新危险类别考虑其临界量。

3.2.3 重大危险源辨识术语

1、危险化学品

具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

2、单元

涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所，分为生产单元和

储存单元。

3、生产单元

危险化学品的生产、加工及使用的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分独立单元。

4、储存单元

用以储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分独立单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分独立单元。

5、临界量

指某种或某类危险化学品构成重大危险源所规定的最小数量。

6、危险化学品重大危险源

危险化学品重大危险源是指长期地或者临时地生产、储存、使用和经营危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。

3.2.4 危险化学品重大危险源辨识过程

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中对重大危险源类别的规定，危险化学品的纯物质及其混合物按照 GB 30000.2、GB 30000.3 GB 30000.4、GB 30000.5、GB 30000.7、GB 30000.8、GB 30000.9、GB 30000.10、GB 30000.11、GB 30000.12、GB 30000.13、GB 30000.14、GB 30000.15、GB 30000.16、GB 30000.18 标准进行分类，并列出相关物质的名称及其临界量。《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中规定重大危险源辨识指标为：单元内存在危险化学品的数量等于或超过《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中表中规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

（1）单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

(2) 单元内存在的危险化学品多品种时，则按照下式计算，若满足下式，则定为重大危险源。

$$\sum \frac{q}{Q} = \frac{q_1}{Q_1} + \frac{q_2}{Q_2} + \frac{q_3}{Q_3} + \dots + \frac{q_n}{Q_n} \geq 1$$

式中， q_1 、 q_2 、 q_3 ，...， q_n ——为每一种危险物品的实际量，t

Q_1 、 Q_2 、 Q_3 ，...， Q_n ——与各危险化学品相对应的临界量，t

分析：根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）标准关于单元划分原则，该项目分为生产单元及储存单元。根据工艺特点，生产单元为加油区，储存单元为储罐区。

依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）规定：汽油的重大危险源储存量临界量为 200t，柴油的重大危险源储存量临界量为 5000t。

吉安广树能源有限公司三锡坊加油站加油区的加油机和加油管道存有的易燃汽油、柴油量非常少，故危险物质的量取值为极少量，储罐区储存汽油的最大量 60m^3 ，汽油相对密度取 $750\text{kg}/\text{m}^3$ ，充装系数为 0.9，则汽油最大储量 $60 \times 0.75 \times 0.9 = 40.5\text{t}$ 。储存柴油的最大量 180m^3 ，柴油相对密度取 $850\text{kg}/\text{m}^3$ ，充装系数为 0.9，则柴油最大储量 $180 \times 0.85 \times 0.9 = 137.7\text{t}$ 。

表 3.2-1 最高在线及储存量核查及重大危险源辨识表

单元	名称	分类	临界量 (t)	危险物质的量/t	q/Q
储罐区	汽油	易燃液体	200	40.5	0.2025
	柴油	易燃液体	5000	137.7	0.00918
合计		$\Sigma q/Q = 0.23004 < 1$			
储罐区重大危险源辨识结论		$\Sigma q/Q < 1$ ，危险化学品的量不构成重大危险源			
加油区（管线）	汽油	易燃液体	200	少量	忽略
	柴油	易燃液体	5000	少量	忽略
合计		$\Sigma q/Q < 1$			

加油区重大危险源辨识结论	$\Sigma q/Q < 1$ ，危险化学品的量不构成重大危险源
--------------	-----------------------------------

辨识结论：新建加油站各单元危险化学品的量未超过临界量，不构成危险化学品重大危险源。

3.3 化学品辨识

3.3.1 易制毒化学品辨识

易制毒化学品辨识，是依据国务院令 445 号，第 703 号修正版《易制毒化学品管理条例》，易制毒化学品分为三类。第一类是可以用于制毒的主要原料，第二类、第三类是可以用于制毒的化学配剂。

新建加油站未涉及易制毒化学品。

3.3.2 易制爆化学品辨识

易制爆化学品辨识，是依据公安部颁发的《易制爆危险化学品名录》（2017 年版）辨识，新建加油站未涉及易制爆化学品。

3.3.3 监控化学品辨识

根据《各类监控化学品名录》（工业和信息化部令[2020]第 52 号），新建加油站未涉及监控化学品。

3.3.4 剧毒化学品辨识

根据《危险化学品目录（2015 版）》（国家安全生产监督管理局等十部门公告[2015]第 5 号）辨识，新建加油站未涉及剧毒化学品。

3.3.5 高毒物品辨识

根据《高毒物品目录》（卫法监发[2003]142 号）判定，新建加油站未涉及高毒物品。

3.3.6 特别管控危险化学品辨识

根据《特别管控危险化学品目录(第一版)》（应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告 2020 年 第 1 号）中规定，新建加油站储存、经营的汽油涉及特别管控危险化学品目录中的易燃液体。加油站应根据相关要求实施管控措施（如：加强运输化管理、储存定置化

管理），最大限度降低安全风险。

3.3.7 重点监管危险化学品辨识

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95号）和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号）的规定，新建加油站涉及的汽油被列入重点监管的危险化学品名录，地方各级监管部门应当将新建加油站纳入年度执法检查计划，实施重点监管，该站应加强安全管理，接受监管。并且根据《重点监管的危险化学品安全措施和应急处理原则》对汽油所应进行的安全措施进行检查。

表 3.3-1 汽油安全措施和事故应急处置原则

特别警示	高度易燃液体；不得使用直流水扑救（用水灭火无效）。
理化特性	<p>无色到浅黄色的透明液体。</p> <p>依据《车用无铅汽油》(GB17930)生产的车用无铅汽油，相对密度（水=1）0.70~0.80，相对蒸气密度（空气=1）3~4，闪点-50℃，爆炸极限 1.4~7.6%（体积比），自燃温度 415~530℃，最大爆炸压力 0.813MPa；石脑油主要成分为 C4~C6 的烷烃，相对密度 0.78~0.97，闪点-2℃，爆炸极限 1.1~8.7%（体积比）。</p> <p>主要用途：汽油主要用作汽油机的燃料，可用于橡胶、制鞋、印刷、制革、颜料等行业，也可用作机械零件的去污剂；石脑油主要用作裂解、催化重整和制氢原料，也可作为化工原料或一般溶剂，在石油炼制方面是制作清洁汽油的主要原料。</p>
危害信息	<p>【燃烧和爆炸危险性】</p> <p>高度易燃，蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。高速冲击、流动、激荡后可因产生静电火花放电引起燃烧爆炸。蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃和爆炸。</p> <p>【健康危害】</p> <p>汽油为麻醉性毒物，高浓度吸入出现中毒性脑病，极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。误将汽油吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。</p> <p>职业接触限值：PC-TWA(时间加权平均容许浓度)(mg/m³):300（汽油）。</p>
安全措施	<p>【一般要求】</p> <p>操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。</p> <p>密闭操作，防止泄漏，工作场所全面通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。</p>

配备易燃气体泄漏监测报警仪，使用防爆型通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。操作人员穿防静电工作服，戴耐油橡胶手套。

储罐等容器和设备应设置液位计、温度计，并应装有带液位、温度远传记录和报警功能的安全装置。

避免与氧化剂接触。

生产、储存区域应设置安全警示标志。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

【特殊要求】

【操作安全】

(1) 油罐及贮存桶装汽油附近要严禁烟火。禁止将汽油与其他易燃物放在一起。

(2) 往油罐或油罐汽车装油时，输油管要插入油面以下或接近罐的底部，以减少油料的冲击和与空气的摩擦。沾油料的布、油棉纱头、油手套等不要放在油库、车库内，以免自燃。不要用铁器工具敲击汽油桶，特别是空汽油桶更危险。因为桶内充满汽油与空气的混合气，而且经常处于爆炸极限之内，一遇明火，就能引起爆炸。

(3) 当进行灌装汽油时，邻近的汽车、拖拉机的排气管要戴上防火帽后才能发动，存汽油地点附近严禁检修车辆。

(4) 汽油油罐和贮存汽油区的上空，不应有电线通过。油罐、库房与电线的距离要为电杆长度的 1.5 倍以上。

(5) 注意仓库及操作场所的通风，使油蒸气容易逸散。

【储存安全】

(1) 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过 30℃。炎热季节应采取喷淋、通风等降温措施。

(2) 应与氧化剂分开存放，切忌混储。用储罐、铁桶等容器盛装，不要用塑料桶来存放汽油。盛装时，切不可充满，要留出必要的安全空间。

(3) 采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应具备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。罐储时要有防火防爆技术措施。对于 1000m³ 及以上的储罐顶部应有泡沫灭火设施等。

【运输安全】

(1) 运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。

(2) 汽油装于专用的槽车(船)内运输，槽车(船)应定期清理；用其他包装容器运输时，容器须用盖密封。运送汽油的油罐汽车，必须有导静电拖线。对有每分钟 0.5m³ 以上的快速装卸油设备的油罐汽车，在装卸油时，除了保证铁链接地外，更要将车

	<p>上油罐的接地线插入地下并不得浅于 100mm。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。汽车槽罐内可设孔隔板以减少震荡产生静电。</p> <p>(3) 严禁与氧化剂等混装混运。夏季最好早晚运输，运输途中应防曝晒、防雨淋、防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区及人口密集地段。</p> <p>(4) 输送汽油的管道不应靠近热源敷设；管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志；汽油管道架空敷设时，管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上。在已敷设的汽油管道下面，不得修建与汽油管道无关的建筑物和堆放易燃物品；汽油管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）的规定。</p> <p>(5) 输油管道地下铺设时，沿线应设置里程桩、转角桩、标志桩和测试桩，并设警示标志。运行应符合有关法律法规规定。</p>
<p>应急处置原则</p>	<p>【急救措施】</p> <p>吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。</p> <p>食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。</p> <p>皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。</p> <p>眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。</p> <p>【灭火方法】</p> <p>喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。</p> <p>灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。</p> <p>【泄漏应急处置】</p> <p>消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防毒、防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。</p> <p>作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为 50m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为 300m。</p>

3.4 主要设施危险有害因素

加油站专门从事石油成品油的零售供应。根据其工艺，其主要经营设施为储油罐、加油机。

(1) 储油罐

油罐的进油管、出油管、通气管、量油孔等的安装开孔，焊接不良，接管受力大，容易造成连接处断裂，而发生渗漏和跑油。

油罐投入使用后，长期重载，发生沉降，足以破坏罐体与固定管线的连接，造成渗漏和跑油。

油罐罐体与管线渗漏和跑出的油料，蒸发后与空气混合，则会形成容易燃烧爆炸的混合气体，是发生火灾、爆炸事故的重要条件。

(2) 加油机

加油机具有输转和计量两种功能。加油机的制造、安装、使用、维护保养包含了机械、电子、液压、密封、防爆等诸项技术。

加油机工作过程中，机内多个部件快速旋转，连接传动部位，产生机械疲劳，机件摩擦、磨损，产生过热，能成为着火源。

加油机的电源部分，其选线、配线、保护不符合防爆要求，检修处理不当，造成防爆器件等级下降，机内防爆系统失效，电缆保护层破坏，则易形成弧光放电，引燃油蒸气。

加油机内输油系统各连接处、泵体、油气分离器等处泄漏，机体内油料液滴增多，形成一定浓度的油蒸气空间。

加油机作为主要的供油设备，其危险因素集中在安装、使用、检修中，均能产生着火源和可燃物，具备发生燃烧、爆炸的条件。

3.5 作业过程危险因素

(1) 加油作业

加油作业的危险因素，从人的不安全行为来分析，关联加油员、驾

驶员；从物的不安全状况入手，则关联加油机与加油车。

汽车可加油量的确定，主要是靠驾驶员的经验判断，由于无法精确认定，往往会造成漫溢，在加油场地形成可燃气体。加油枪管与各类油箱口，都存在着一定的间隙。加油时，带有压力的油料，进入油箱，激发产生大量的油蒸气，积聚在油箱口，形成与加油作业同步伴生的危险因素。

加油车辆的点火系统、电路系统、发动机温度、排气管温度等，都具备点燃、引爆一定浓度的可燃气体的热能，是发生火灾、爆炸事故的潜在隐患。

（2）卸油作业

卸油作业是加油站利用油罐汽车补充储量的主要作业方式。是一种不分白天黑夜的经常性作业。

油罐汽车装油运输过程中，罐内油料不停地晃动，与罐壁摩擦撞击，产生大量静电，在卸油时极易引起静电起火。

油罐的进油管是连接罐车和油罐的通道，安装时未伸至罐内距罐底 20 cm 处，则造成喷溅式卸油，促成静电大量的产生和积聚，是形成火灾、爆炸事故的重要条件。

罐车进站后，站内计量人员登罐验收品种和罐内空高，站无专用登高设施，车罐体无作业平台，罐口有油污和积垢等，作业人员容易发生滑跌，造成失重坠落。

3.6 经营过程中的危险辨识

由于能量的积聚和有害物质的存在是危险、有害因素产生的根源，系统具有的能量越大，存在的有害物质的数量越多，系统的潜在危险性和危害性也越大。能量和有害物质的失控是危险、有害因素产生的条件，失控主要体现在设备故障，人为失误，管理缺陷，环境因素四个方面。

通过对该企业提供的有关资料的分析，结合调研和现场调查、了解

的资料分析，按照《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441-1986）的规定，对本项目存在危险因素归纳汇总。

3.6.1 经营过程中的火灾、爆炸危险因素

车用汽油、柴油在常温下蒸发速度较快。由于加油站在卸油、储油、加油作业中不可能是完全密闭的，油蒸汽大量积聚飘移在空气中与空气的混合气体遇火或受热就容易燃烧着火。汽油的燃烧速度很快，最大可达 5m/s。

车用汽油、柴油的蒸气中存在一定量的氢元素，含氢的油蒸气与空气组成的混合气体达到爆炸极限时碰到很小的能量就有可能引发爆炸。

当油蒸气处于饱和状态，超过爆炸极限上限时，它与空气的混合气体遇火源只会燃烧，不会爆炸。但大多数情况下有空气的对流，油蒸气处于非饱和状态，当油蒸气的浓度达到一定比例时有可能发生爆炸。冬季气温较低条件下，油蒸汽浓度可能处在爆炸极限范围，则车用汽油蒸气与空气混合气体遇火源也会发生爆炸。因此，冬季一定要加强通风，防止油气聚积，不要形成爆炸极限条件。另外易燃油品一旦发生燃烧，燃烧大量产热，加速油品蒸发，极易形成爆炸性混合物，而爆炸后又转换成更大范围的燃烧，油品一旦形成大面积燃烧很容易形成燃烧与爆炸相互转换的效果。

静电的积聚放电是引起火灾事故的原因之一。油品的电阻率很高，一般在 $10^9 \sim 10^{12} \Omega \cdot m$ 之间，电阻率越高导电率越小，积累电荷的能力越强。因此油品在泵送、灌装、运输等作业过程中，流动摩擦、喷射、冲击、过滤等都会产生大量静电，并且油品静电的产生速度远大于流散速度，导致静电积聚。静电积聚的危害主要是静电放电，一旦静电放电产生的电火花能量达到或超过油蒸气的最小点火能量时，就会引起燃烧或爆炸。由于汽油静电积聚能力强，而汽油最小点火能量低（汽油为 0.1~0.2mJ），因此要求加油站在油罐车卸油或利用加油枪加油时，一定要有可靠的静电接地装置，及时消除静电。

人体衣服间的摩擦、化纤衣物，纯毛制品尤为显著。例如化纤衣从毛衣外脱下时人体可带 10kV 以上电压，穿胶鞋脱工作服时可带千伏以上电压，在易燃易爆场所人体的静电不可忽视。如不经意的打闹，不介意的走动都如同边走边划火柴一样危险。所以加油站的员工工作服必须是防静电的面料或全棉面料，以消除人体静电。不允许穿化纤服装上岗操作，更不允许在加油作业现场穿、脱、拍打化纤服装，以免发生静电放电事故。

造成发生火灾、爆炸的因素有：

（1）油（气）泄漏

- ①储罐因长期使用，罐体腐蚀而产生穿孔、破裂，从而大量泄漏；
- ②管道因长期使用，管壁腐蚀而产生穿孔、破裂；
- ③管道焊接处焊接质量差发生裂缝而产生泄漏；
- ④管道、法兰连接处垫子长期使用老化发生泄漏；
- ⑤加油机管道连接不牢而发生泄漏；
- ⑥储罐受外界热辐射的影响，罐体温度过高，从而从呼吸管中呼出大量油气；
- ⑦加油过程中的油气挥发。

（2）点火源

- ①设备、管道、加油枪发生故障，出现磨擦、撞击等而产生火花。
- ②电气绝缘失效，接触不良，过载、超压、短路引起电火花。
- ③燃爆场合的防爆电气失效或接入非防爆电气等。
- ④静电，包括液体流动产生的静电和人体静电；导除静电不良，发生静电放电。
- ⑤防雷系统失效，出现雷电火花。
- ⑥电缆、导线、其他电器设备接触不良发热升温；电缆、导线和其他电器设备过载、过流发热升温。

（3）人的不安全行为

操作人员的违章作业，检修人员的违章行为。如违章用火动火，检修用的电焊、气焊、砂轮打磨、敲击、焚烧、清除杂物；外来人员违章带入火源，如吸烟、点打火机；手机、无线电话、对讲机等流散杂电能源发生火花等。

3.6.2 车辆伤害

车辆伤害指加油车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、飞落、挤压伤亡事故。加油站物料进出均由汽车完成，场内汽车来往频繁，有可能因道路缺陷、安全标志不明或缺失、车辆故障、车辆违章行驶、驾驶员思想麻痹、加油员引导失当等原因，引发车辆伤害事故。

3.6.3 触电

站内有用电设备。人体接触低压电源会造成触电伤害，雷击也可能产生类似的后果。如果设备开关本体缺陷、设备保护接地失效或操作失误，个人思想麻痹，防护缺陷，操作高压开关不使用绝缘工具，或非专业人员违章操作等，易发生人员触电事故。而电气布线及用电设备容易产生绝缘性能降低，甚至外壳带电，特别在多雨、潮湿、高温季节可能造成人身触电事故。

3.6.4 物体打击

物体在外力或重力作用下，打击人体会造成人身伤害事故。罩棚高处的灯具等物体固定不牢，因腐蚀或风造成断裂，检修时使用工具飞出击打到人体上；作业工具和材料使用放置不当，造成高处落物等，易发生物体打击事故。

3.6.5 中毒和窒息

汽油是一种有机溶剂，人体经呼吸道长期吸入一定浓度的汽油后，可引起慢性中毒。汽油急性中毒对中枢神经系统有麻醉作用，出现意识丧失，反射性呼吸停止；中毒性脑病、化学性肺炎等；慢性中毒则出现神经衰弱、植物神经功能紊乱等。溅入眼内可致角膜损害，甚至失明。皮肤接触致接触性皮炎或灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急

性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。

皮肤接触柴油可引起接触性皮炎，油性痤疮，吸入可引起性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

(1) 加油站经营储存的油品物质如在非正常经营、储存情况过程中大量可燃气体泄漏，形成局部高浓度环境，应急处理人员未带防护面具进入现场，可能造成应急人员中毒。

(2) 人员进入储罐内进行清洗和维护作业，如果未进行有效的置换或通风，不按照操作规程作业，可能造成人员中毒和窒息。

3.6.6 高处坠落

计量验收人员登罐车验收品种，车罐体无作业平台，罐口有油污和积垢等站内无专用登高设施，作业人员容易发生滑跌，造成失重坠落。

通气管检查、维护、保养作业，罩棚和罩棚顶照明维修作业，视频监控维护维修作业等非常规作业时，在施工或检修时需搭设脚手架或采用其它方式进行高处作业，同时操作人员巡检或检修人员进行作业时，可能由于楼梯护栏缺陷、平台护栏缺陷、临时脚手架缺陷；高处作业人员 and 监护人员未使用防护用品，思想麻痹、身体或精神状态不良等发生高处坠落事故。

3.6.7 机械伤害

机械设备部件或工具直接与人体接触可能引起夹击、卷入、割刺等危险。本站中配备的发电机在发电时，如果防护不当或在检修时误启动可能造成机械伤害事故。

3.6.8 灼烫

发电机发电时尾气管温度很高，作业人员未使用防护用品，思想麻痹、身体或精神状态不良，违章作业等可能发生灼烫事故。

汽油溅入眼内可致角膜损害，甚至失明。皮肤接触可能灼伤。

3.6.9 坍塌

坍塌，指物体在外力或重力作用下，超过自身的强度极限或因结构稳定

性破坏而造成伤害的事故。站房、罩棚可能因外部因素，造成承重梁、承重地基损坏，而造成站房、罩棚坍塌。

3.7 其他危险因素

加油站因管理不善，在爆炸危险区域内吸烟、作业人员穿戴钉子鞋、不防静电衣装、携带不防爆移动通讯设备等均可能引发火灾爆炸事故。

雷雨天气，防雷防静电措施不完善的情况下易引发火灾爆炸事故。

加油站来往车辆较多时，如站内工作人员未及时指挥加油车辆有序进出站，易引发车辆伤害事故。

加油站员工思想麻痹、违章指挥操作、设备设施维护保养不足可能引发火灾、爆炸、触电等事故。

危险目标对周围的影响

(1) 泄漏

油料具有易挥发、易流淌性（1 kg 汽油可蒸发成 0.4 m³ 汽油蒸汽）。油品泄漏事故造成油料液面压力，蒸发面积变化，加速油品蒸发，形成大量易燃气体；极易引发火灾，造成火灾蔓延。达到一定浓度还能引发爆炸的发生。

(2) 火灾、爆炸

危险目标发生火灾，产生大量的光和热，能导致站区和公共区域发生人身伤害、财产损失。油品火灾的发展，能引发油品过压、过热导致容器破坏，造成物理性爆炸；在一定范围形成爆炸性混合物，造成化学性爆炸。

爆炸释放的能量，传播速度可高达 1000 m/s，形成的冲击波，对站区和周边区域产生严重的危害。

3.8 周边环境危险性分析

该项目位于吉安县敖城镇吉永公路北侧地块，319 国道北侧，整体坐北朝南布置。站区东南侧为 1 栋民房（2F），距离最近的加油机（柴油 J106）为 67m；站区南侧为 319 国道，路肩距离最近加油机（柴油 J106）18.7m，距离最近的汽油加油机（J101）40m；西侧为山林，与站区同一水平；西北侧为农田，农田有杆高 5m 有绝缘层架空电力线，距离最近的储罐（储罐 V01）为 40.2m；东面有杆高 10m 有绝缘层 10Kv 架空电力线，距离最近的汽油加油机（J104）为 32.6m；站区北侧为农田地。

该站周边 100m 内无文物、风景名胜；无其他甲、乙类物品生产厂房、库房以及甲、乙类液体储罐。

站外往来人员、道路交通等可能发生事故，影响站内经营。若站外山林地发生火灾等，站外民房人员燃放烟花炮竹，可能对加油站在经营、储存过程中造成不良影响。站内事故也可能影响站外人员、道路交通的正常运行。

3.9 站内爆炸危险区域的等级范围划分

根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）和《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的规定，划分站内爆炸危险区域的等级范围。

1、埋地卧式汽油储罐爆炸危险区域划分，（图 3.9-1）应符合下列规定：

1) 罐内部油品表面以上的空间应划分为 0 区；

2) 人孔(阀)井内部空间，以通气管管口为中心、半径为 1.5m(0.75m) 的球形空间和以密闭卸油口为中心、半径为 0.5m 的球形空间，应划分为 1 区；

3) 距人孔(阀)井外边缘 1.5m 以内，自地面算起 1m 高的圆柱形空

间，以通气管管口为中心、半径为 3.0m（2.0m）的球形空间和以密闭卸油口为中心、半径为 1.5m 的球形并延至地面的空间，应划分为 2 区；

4) 当地上密闭卸油口设在箱内时，箱体内部的空间应划分为 1 区，箱体外部四周 1m 和箱体顶部以上 1.5m 范围内的空间应划分为 2 区；当密闭卸油口设在卸油坑内时，坑内的空间应划分为 1 区，坑口外 1.5m 范围内的空间应划分为 2 区。

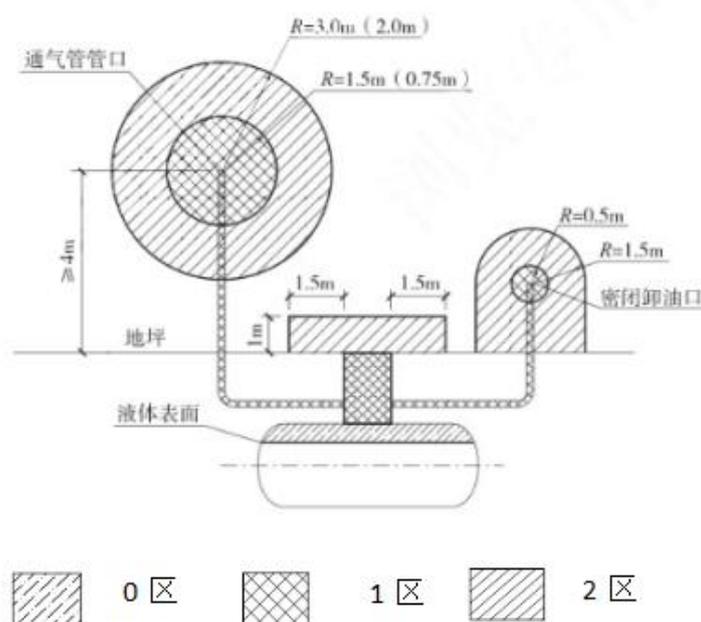


图3.9-1 埋地卧式汽油储罐爆炸危险区域划分

注：采用卸油油气回收系统的汽油罐通气管管口爆炸危险区域用括号内数字。

2、汽油加油机爆炸危险区域划分（图 3.9-2），应符合下列规定：

1) 加油机下箱体内部空间应划分为 1 区；

2) 以加油机中心线为中心线、以半径为 4.5m（3.0m）的地面区域为底面和以加油机下箱体顶部以上 0.15m、半径为 3.0m（1.5m）的平面为顶面的圆台形空间，应划分为 2 区。

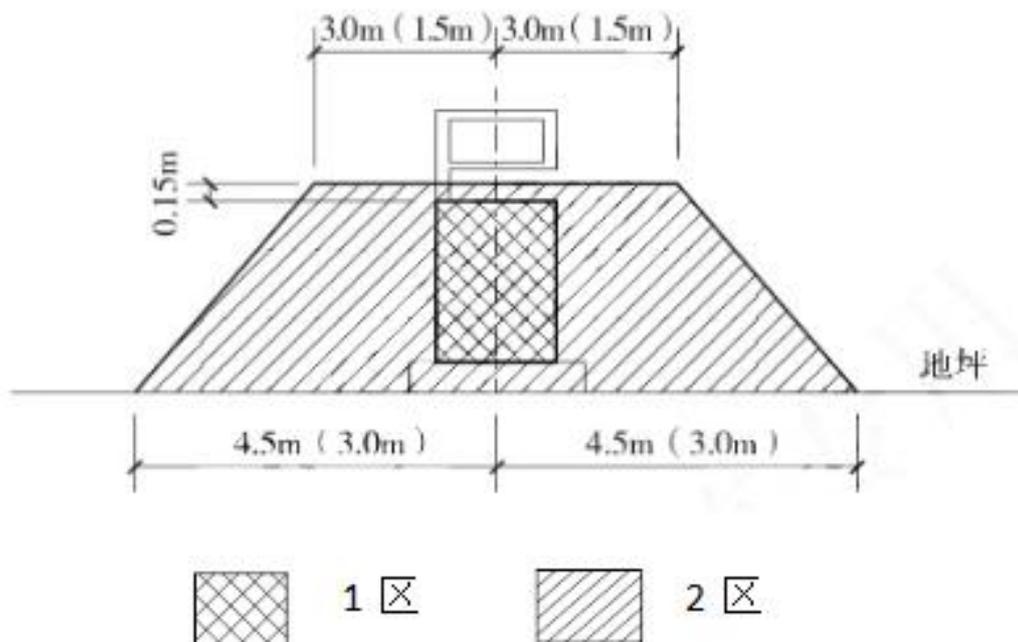


图3.9-2 汽油加油机爆炸危险区域划分

注：采用加油油气回收系统的加油机爆炸危险区域用括号内数字。

3、油罐车卸汽油爆炸危险区域划分（图 3.9-3），应符合下列规定：

1) 地面油罐和油罐车内部的油品表面以上空间应划分为 0 区。

2) 以通气口为中心，半径为 1.5m 的球形空间和以密闭卸油口为中心，半径为 0.5m 的球形空间，应划分为 1 区。

3) 以通气口为中心，半径为 3m 的球形并延至地面的空间和以密闭卸油口为中心，半径为 1.5m 的球形并延至地面的空间，应划分为 2 区。



图 3.9-3 油罐车卸汽油爆炸危险区域

4、加油站的变配电间及发电间或室外变压器应布置在爆炸危险区域之外，且与爆炸危险区域边界线的距离不应小于 3m。变配电间及发电间的起算点应为门窗等洞口。

由上述可知，油罐车内部的油品表面以上空间和罐内部油品表面以上的空间火灾、爆炸的危险性最大，是连续出现或长期出现爆炸性气体

混合物的环境，应密切重视。汽油设施的爆炸危险区域内地坪以下的沟和坑；加油机壳体内部空间；油罐车卸汽油以通气口为中心，半径为 1.5m 的球形空间和以密闭卸油口为中心，半径为 0.5m 的球形空间以及埋地卧式汽油储罐人孔井内部空间、以通气管管口为中心，半径为 1.5m 的球形空间和以密闭卸油口为中心，半径为 0.5m 的球形空间火灾、爆炸的危险性不可忽视，是正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境，也应重视。

3.10 典型事故案例分析

2000 年 2 月 11 日，江西省樟树市店下镇街口一个体加油站因采用严禁使用的敞口式卸油方式，引起爆炸，导致私营业主徐某 1 家 2 代 5 口和油罐车司机朱某等 6 人当场死亡。

2009 年 6 月 12 日，广州某加油站在清罐作业时，作业人员使用碘钨灯在罐口照明，加油站安全负责人出面制止，并将碘钨灯没收。但施工人员未听劝告，又找来一只同样的碘钨灯使用。碘钨灯高温表面引燃油气发生爆炸，当场 1 人死亡，3 人轻伤。

简析：这是一起因违章使用灯具造成的外方责任事故。

其主要原因和教训是：

(1) 施工人员违章使用碘钨灯照明是引发事故的直接原因。

(2) 近年来，由于施工人员违反安全管理规定和操作规程引发的事故屡有发生。这说明施工人员安全意识差，对施工人员安全教育不到位，同时也说明加油站对施工安全监督不力。

2009 年 10 月 14 日下午，某县石油公司加油站，加油员准备为一辆解放车加 90 号汽油，当加油站计数器转动回零时，加油机内突然爆炸，随即管沟内油气发生爆炸。

简析：这是一起责任技术事故。其主要原因和教训是：

(1) 加油机防爆接线盒未加密封垫，接线盒电源输入、输出口密封

不严。加油员取下加油枪启动电动机时，接线盒内产生的火花引燃油气，致使加油机突然爆炸。

(2) 加油机渗漏，管沟内未填充砂子，油气积聚，管沟内油气随加油机发生爆炸。

(3) 加油机内电气密封应定期检查，及时修复或更换密封垫；管沟内必须按照规定充填砂子。

(4) 加油站普遍存在电气管理薄弱，电气管理人员素质差。因此，加油站应加大对电气管理人员的培训，加强电气管理，及时消除事故隐患。

张家口市某加油站曾发生过司机在加油过程中吸烟烧伤加油员案例。

某加油站曾经在塑料桶直接灌注汽油时发生着火事故，这是因为静电电压很快升高并放电引起的事故。

以上案例均说明了加油站设施不完善或带病作业，从业人员违反规程、不严格执行安全管理制度，思想麻痹等因素是造成事故的根源。

4、评价单元的确定及评价方法选择

4.1 评价单元的确定

以装置功能为主划分评价单元。

根据评价单元划分的原则，结合本项目装置自身的工艺特点，按照各工序的不同危险性，总体上划分为以下 4 个单元。

表 4.1-1 评价单元划分一览表

序号	评价单元	评价的主要对象
1	选址及外部距离	加油站区
2	平面布置	站房、加油机、储油罐
3	工艺设施、消防	发、配电间、消防器材
		加油机、储油罐
4	安全管理单元	政策法规及安全设施“三同时”符合性 安全管理组织机构、安全管理责任制、应急救援预案

4.2 评价方法的选择

安全评价方法是对系统的危险性、危害性进行分析的评价的工具。为了对本站的安全作出科学，符合实际的评价，本评价针对生产过程中危险、危害因素采用不同的评价方法。

本站采用的定性、定量评价方法选择为：

- 1) 作业条件危险性评价法。评价加油作业、卸油作业和发、配电作业。
- 2) 危险度评价法。评价内容为油储罐区。
- 3) 加油站安全评价检查表法。评价内容包括：站址选择及周边环境、站内平面布置、加油工艺及设施、消防设施、电力设施、防雷防静电、采暖通风及建筑物、紧急切断系统、安全管理制度、安全管理组织、从

业人员、基本设施和条件等。

4.3 评价方法简介

4.3.1 作业条件危险性评价法

1、评价方法简介

作业条件危险性评价法是一种简单易行的评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性的半定量评价方法。

作业条件危险性评价法用与系统风险有关的三种因素指标值之积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素是 L：事故发生的可能性；E：人员暴露于危险环境中的频繁程度；C：一旦发生事故可能造成的后果。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积 D 来评价作业条件危险性的大小。

即： $D=L \times E \times C$ 。

2、评价步骤

评价步骤为：

(1) 以类比作业条件比较为基础，由熟悉作业条件的人员组成评价小组；

(2) 由评价小组成员按照标准给 L、E、C 分别打分，取各组的平均值作为 L、E、C 的计算分值，用计算的危险性分值 D 来评价作业条件的危险性等级。

3、赋分标准

(1) 事故发生的可能性 (L)

事故发生的可能性用概率来表示时，绝对不可能发生的事故频率为 0，而必然发生的事故概率为 1。然而，从系统安全的角度考虑，绝对不发生的事故是不可能的，所以人为地将发生事故的可能性极小的分值定为 0.1，而必然要发生的事故的分值定为 10，以此为基础介于这两者之间的指定为若干中间值。见表 4.3-1：

表 4.3-1 事故发生的可能性 (L)

分数值	事故发生的可能性	分数值	事故发生的可能性
10	完全可以预料到	0.5	很不可能, 可以设想
5	相当可能	0.2	极不可能
3	可能, 但不经常	0.1	实际不可能
1	可能性小, 完全意外		

(2) 人员暴露于危险环境的频繁程度 (E)

人员暴露于危险环境中的时间越多, 受到伤害的可能性越大, 相应的危险性也越大。规定人员连续出现在危险环境的情况分值为 10, 而非非常罕见地出现在危险环境中的情况分值为 0.5, 介于两者之间的各种情况规定若干个中间值。见表 4.3-2:

表 4.3-2 人员暴露于危险环境的频繁程度 (E)

分数值	人员暴露于危险环境的频繁程度	分数值	人员暴露于危险环境的频繁程度
10	连续暴露	2	每月一次暴露
6	每天工作时间内暴露	1	每年几次暴露
3	每周一次, 或偶然暴露	0.5	非常罕见的暴露

(3) 发生事故可能造成的后果 (C)

事故造成的人员伤亡和财产损失的范围变化很大, 所以规定分数值为 1-100。把需要治疗的轻微伤害或较小财产损失的分数值规定为 1, 造成多人死亡或重大财产损失的分数值规定为 100, 介于两者之间的情况规定若干个中间值。见表 4.3-3。

表 4.3-3 发生事故可能造成的后果 (C)

分数值	发生事故可能造成的后果	分数值	发生事故可能造成的后果
100	大灾难, 多人死亡或重大财产损失	7	严重, 重伤或较小的财产损失
40	灾难, 数人死亡或很大财产损失	3	重大, 致残或很小的财产损失
15	非常严重, 一人死亡 或一定的财产损失	1	引人注目, 不利于基本的安全卫生要求

(4) 危险等级划分标准

根据经验，危险性分值在 20 分以下为低危险性，这样的危险比日常生活中骑自行车去上班还要安全些；如果危险性分值在 70—160 之间，有显著的危险性，需要采取措施整改；如果危险性分值在 160—320 之间，有高度危险性，必须立即整改；如果危险性分值大于 320，极度危险，应立即停止作业，彻底整改。按危险性分值划分危险性等级的标准。见表 4.3-4。

表 4.3-4 危险性等级划分标准

D 值	危险程度	D 值	危险程度
>320	极其危险，不能继续作业	20—70	一般危险，需要注意
160—320	高度危险，需立即整改	<20	稍有危险，可以接受
70—160	显著危险，需要整改		

4.3.2 危险度评价法

危险度评价法是根据日本劳动省“六阶段法”的定量评价表，结合我国《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）（2018年版）、《压力容器化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类标准》（HG/T20660-2017）等有关标准、规程，编制了“危险度评价取值表”。规定单元危险度由物质、容量、温度、压力和操作 5 个项目共同确定。其危险性分别按 A=10 分，B=5 分，C=2 分，D=0 分赋值计分，由累计分值确定单元危险度。危险度评价取值表。见表 4.3-5。

表 4.3-5 危险度评价取值表

分值项目	A (10分)	B (5分)	C (2分)	D (0分)
物质	甲类可燃气体； 甲 _A 类物质及液态烃类； 甲类固体； 极度危害介质	乙类气体； 甲 _B 、乙 _A 类可燃液体； 乙类固体； 高度危害介质	乙 _B 、丙 _A 、丙 _B 类可燃液体； 丙类固体； 中、轻度危害介质	不属 A、B、C 项之物质
容量	气体 1000m ³ 以上	气体 500~1000 m ³	气体 100~500 m ³	气体 <100 m ³

分值项目	A (10分)	B (5分)	C (2分)	D (0分)
	液体 100 m ³ 以上	液体 50~100 m ³	液体 10~50 m ³	液体 <10 m ³
温度	1000℃ 以上使用, 其操作温度在燃点以上	1000℃ 以上使用, 但操作温度在燃点以下; 在 250~1000℃ 使用, 其操作温度在燃点以上	在 250~1000℃ 使用, 但操作温度在燃点以下; 在低于在 250℃ 使用, 其操作温度在燃点以上	在低于在 250℃ 使用, 其操作温度在燃点以下
压力	100MPa	20~100 MPa	1~20 MPa	1 Mpa 以下
操作	临界放热和特别剧烈的反应操作 在爆炸极限范围内或其附近操作	中等放热反应; 系统进入空气或不纯物质, 可能发生危险的操作; 使用粉状或雾状物质, 有可能发生粉尘爆炸的操作 单批式操作	轻微放热反应; 在精制过程中伴有化学反应; 单批式操作, 但开始使用机械进行程序操作; 有一定危险的操作	无危险的操作

危险度分级。见表 4.3-6。

表 4.3-6 危险度分级表

总分值	≥16 分	11~15 分	≤10 分
等级	I	II	III
危险程度	高度危险	中度危险	低度危险

4.3.3 安全检查表法

安全检查表法是辨识危险源的基本方法, 其特点是简便易行。根据法规、标准制定检查表, 并对类比装置进行现场(或设计文件)的检查, 可预测建设项目在运行期间可能存在的缺陷、疏漏、隐患, 并原则性的提出装置在运行期间(或工程设计、建设)应注意的问题。

安全检查表编制依据:

- 1、国家、行业有关标准、法规和规定

- 2、同类企业有关安全管理经验
- 3、以往事故案例
- 4、企业提供的有关资料

在上述依据的基础上，编写出本建设项目有关场地条件、总体布局等设计的安全检查表。

5、定性、定量分析评价

5.1 作业条件危险性评价法（LEC）

5.1.1 评价单元

根据本项目经营过程及分析，确定评价单元为：加油作业、储罐区卸油作业、发配电等单元。

5.1.2 作业条件危险性评价法的计算结果

以加油作业单元为例说明 LEC 法的取值及计算过程。各单元计算结果及等级划分见表 5.1-1。

1) 事故发生的可能性 L：在加油操作过程中，由于物质为汽油、柴油等易、可燃液体，遇到火源可能发生火灾、爆炸事故，但储罐埋地，在安全设施完备、严禁烟火、严格按规程作业时一般不会发生事故，故属“很不可能，可以设想”，故其分值 $L=0.5$ ；

2) 暴露于危险环境的频繁程度 E：每天工作时间内暴露，故取 $E=6$ ；

3) 发生事故产生的后果 C：发生火灾、爆炸事故，可能造成人员死亡或一定的财产损失，结果非常严重。故取 $C=15$ ；

$$D=L \times E \times C=0.5 \times 6 \times 15=45。$$

属“一般危险，需要注意”范围。

表 5.1-1 各单元危险评价表

序号	评价单元	危险源及潜在危险	D=L×E×C				危险等级
			L	E	C	D	
1	加油作业	火灾、爆炸	0.5	6	15	45	一般危险，需要注意
		车辆伤害	0.5	6	7	21	一般危险，需要注意
2	卸油作业	火灾、爆炸、中毒	1	3	15	45	一般危险，需要注意

3	发配电	触电、火灾	1	3	7	21	一般危险，需要注意
---	-----	-------	---	---	---	----	-----------

由表 5.1-1 的评价结果可以看出，该工程的作业条件相对比较安全。在选定的 3 个单元中均为“一般危险、需要注意”作业环境，且一般危险作业环境的出现均由物料的危险程度所决定，作业条件相对安全。

因此，该装置运行中应重点加强对加油作业和卸油作业的操作控制，严格执行储罐中危险物质的储存规定，注重日常安全管理，加强输送易燃液体管线和储存危险物质容器的安全管理；其次要建立健全完善的安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程、技术操作规程并确保其贯彻落实；第三是要认真抓好操作及管理人員的安全知识和操作技能的培训，确保人员具有与工程技术水平相适应的技术素质和安全素质，第四是加强对前来加油的车辆和人员的管理、严禁烟火、严禁打手机等，保证安全作业。

5.2 危险度评价

本评价单元分为油储罐区。

油储罐区主要危险物质为汽油，属甲 B 类可燃液体，故物质取 5 分；

油罐区最大储量为 150m³（柴油按 1/2 折算），故容量取 10 分；

本单元在常温、常压下储存，故温度、压力，取 0 分；

单批式作业，使用机械进行程序操作有一定危险，取 2 分。

综上所述，油储罐区得分为 17 分，为 I 级，属高度危险。

储罐区采取了油气回收、高液位报警、防卸油满溢阀、静电监测等措施，可以有效降低储罐区风险。

5.3 加油站安全现场检查表

5.3.1 法律、法规符合性评价

表 5.3-1 法律、法规符合性安全检查表

序号	检查内容	检查记录	结论
1	企业名称设立登记通知书	吉县内名预核字[2022]44188512号	合格
2	不动产权证书	赣(2022)吉安县不动产权第0001190号	合格
3	危险化学品建设项目安全条件备案告知意见书	吉市危化项目安条审字[2022]12号	合格
4	危险化学品建设项目安全设施设计备案告知意见书	吉市危化项目安设审字[2022]19号	合格
5	江西省商务厅《关于印发江西省成品油零售体系“十四五”发展规划的通知》	赣商务办运行字[2021]48号	合格
6	特殊建设工程消防验收意见书	吉县住建消验【2023】第004号	合格
7	安全条件评价单位	江西通安安全评价有限公司(证书编号:APJ-(赣)-005)	合格
8	设计单位	山东鸿运工程设计有限公司(化工石化医药行业-化工工程专业甲级,证书编号:A2370100503)	合格
9	施工单位	江西公塘建设工程有限公司(建筑施工,证书编号:(赣)JZ安许证字[2019]040076)	合格
10	监理单位	浙江质安工程管理有限公司(房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理乙级,证书编号:E233032690)	合格
11	安装单位	江西省群力钢结构工程有限公司(钢结构工程专业承包壹级,证书编号:D136087938;石油化工工程施工总承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级、地基基础工程专业承包叁级,证书编号:D336066012)	合格
12	应急预案备案表	备案编号:360800-2023-C0007	合格

5.3.2 站址选择及周边环境

表 5.3-2 站址选择及周边环境安全检查表

站址选择及周边环境			
序号	检查内容	检查记录	结论
1	汽车加油站的站址选择应符合有关规划、环境保护和防火安全的要求,并应选在交通便利、用户使用方便的地点(4.0.1)。	符合	合格
2	在城市中心区不应建一级汽车加油加气加氢站、CNG加气母站。	二级加油站	合格

	(4.0.2)。		
3	车辆入口和出口应分开设置(5.0.1)。	分开设置	合格
4	<p>站区内停车位和道路应符合下列规定：</p> <p>1 站内车道或停车位宽度应按车辆类型确定。CNG加气母站内单车道或单车停车位宽度，不应小于4.5m，双车道或双车停车位宽度不应小于9m；其他类型加油加气站的车道或停车位，单车道或单车停车位宽度不应小于4m，双车道或双车停车位不应小于6m。</p> <p>2 站内的道路转弯半径应按行驶车型确定，且不宜小于9m。</p> <p>3 站内停车位应为平坡，道路坡度不应大于8%，且宜坡向站外。</p> <p>4 加油加气作业区内的停车位和道路路面不应采用沥青路面。(5.0.2)。</p>	加油站，单车道宽度不小于4m，地势平坦，路面为水泥硬化路面	合格
5	加油加气作业区与辅助服务区之间应有界线标识(5.0.3)。	分区明确	合格
6	在加油加气、加油加氢合建站内，宜将柴油罐布置在储气设施或储氢设施与汽油罐之间。(5.0.4)。	加油站，未涉及合建站	-
7	加油加气加氢站作业区内，不得有“明火地点”或“散发火花地点”(5.0.5)。	未涉及明火或散发火花地点	合格
8	<p>柴油尾气处理液加注设施的布置应符合下列规定：</p> <p>1 不符合防爆要求的设备应布置在爆炸危险区域之外，且与爆炸危险区域边界线的距离不应小于3m；</p> <p>2 符合防爆要求的设备，在进行平面布置时可按柴油加油机对待；</p> <p>3 当柴油尾气处理液的储液箱(罐)或橇装设备布置在加油岛上时，容量不得超过1.2m³，且储液箱(罐)或橇装设备应在岛的两侧边缘100mm和岛端1.2m以内布置(5.0.6)。</p>	4台尿素加注机(防爆等级：EXDII BT4)及4个尿素储液箱(总容积不超过1.2m ³ ，在岛的两侧边缘100mm和岛端1.2m以内)	合格
9	电动汽车充电设施应布置在辅助服务区内(5.0.7)。	充电桩布置	合格

						在辅助服务区内(预留)		
10	加油加气加氢站的变配电间或室外变压器应布置在作业区之外。变配电间的起算点应为门窗等洞口(5.0.8)。					配电间布置在作业区之外	合格	
11	当汽车加油加气加氢站内设置非油品业务建筑物或设施时,不应布置在作业区内,与站内可燃液体或可燃气体设备的防火间距,应符合本标准第4.0.4条~第4.0.8条有关三类保护物的规定。当站内经营性餐饮、汽车服务、司机休息室等设施内设置明火设备时,应等同于“明火地点”或“散发火花地点”。(5.0.10)。					/	/	
12	汽车加油加气加氢站内的爆炸危险区域,不应超出站区围墙和可用地界线(5.0.11)。					未超过	合格	
汽油设备与站外建(构)筑物的安全间距(m)(4.0.4)。								
序号	站内汽油设施名称	站外建(构)筑物		标准要求(m)			二级站	结论
				(新建加油站油罐、加油机均有油气回收系统)				
				一级站	二级站	三级站		
1	埋地油罐	重要建筑物		35	35	35	/	/
2	埋地油罐	明火地点或散发火花地点		21	17.5	12.5	/	/
3	埋地油罐	民用建筑物保护类别	一类保护物	17.5	14	11	/	/
4	埋地油罐		二类保护物	14	11	8.5	/	/
5	埋地油罐		三类保护物	11	8.5	7	南面民房(2F) 99m	合格
6	埋地油罐	甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐		17.5	15.5	12.5	/	/
7	埋地油罐	丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于50m ³ 的埋地甲、乙		12.5	11	10.5	/	/

		类液体储罐						
8	埋地油罐	室外变配电站		17.5	15.5	12.5	/	/
9	埋地油罐	铁路、地上城市轨道交通 路		15.5	15.5	15.5	/	/
10	埋地油罐	城市快速路、主干路和 高速公路、一级公路、 二级公路		7	5.5	5.5	/	/
11	埋地油罐	城市次干路、支路和三 级级公路、四级公路		5.5	5	5	南面319国 道63m	合格
12	埋地油罐	架空通信线路		1倍杆 (塔) 高,且 不应小 于5m	5	5	/	/
13	埋地油罐	架 空 电 力 线 路	无绝缘层	1.5倍 杆(塔) 高,且 不应小 于6.5m	1倍杆 (塔) 高,且 不应小 于6.5m	6.5	/	/
14	埋地油罐		有绝缘层	1倍杆 (塔) 高,且 不应小 于5m	0.75倍 杆(塔) 高,且 不应小 于5m	5	东面10Kv高 压线(杆高 10m)36m 北面10kv高 压线(杆高 10m)54m	合格
15	通气管管口	重要建筑物		35			/	/
16	通气管管口	明火地点或散发火花 地点		12.5			/	/
17	通气管管口	民 用 建 筑 物 保 护 类 别	一类保护物	11			/	/
18	通气管管口		二类保护物	8.5			/	/
19	通气管管口		三类保护物	7			南面民房 (2F)103m	合格

20	通气管管口	甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐		12.5	/	/
21	通气管管口	丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于50m ³ 的埋地甲、乙类液体储罐		10.5	/	/
22	通气管管口	室外变配电站		12.5	/	/
23	通气管管口	铁路、地上城市轨道交通线路		15.5	/	/
24	通气管管口	城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路		5	/	/
25	通气管管口	城市次干路、支路和三级公路、四级公路		5	南面319国道约67m	合格
26	通气管管口	架空通信线路		5	/	/
27	通气管管口	架空	无绝缘层	6.5	/	/
28	通气管管口	电力线路	有绝缘层	5	东面10Kv高压线（杆高10m）46.6m 北面10kv高压线（杆高10m）62.6m	合格
29	加油机	重要建筑物		35	/	/
30	加油机	明火地点或散发火花地点		12.5	/	/
31	加油机	民用	一类保护物	11	/	/
32	加油机	建筑物	二类保护物	8.5	/	/
33	加油机	保护类别	三类保护物	7	南面民房（2F）85m	合格
34	加油机	甲、乙类物品生产厂		12.5	/	/

		房、库和甲、乙类液体储罐						
35	加油机	丙、丁、戊类物品生产厂房、库和丙类液体储罐以及单罐容积不大于50m ³ 的埋地甲、乙类液体储罐		10.5	/	/		
36	加油机	室外变配电站		12.5	/	/		
37	加油机	铁路、地上城市轨道交通		15.5	/	/		
38	加油机	城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路		5	/	/		
39	加油机	城市次干路、支路和三级公路、四级公路		5	南面 319 国道约40m		合格	
40	加油机	架空通信线路		5	/	/		
41	加油机	架空	无绝缘层	6.5	/	/		
42	加油机	电力线路	有绝缘层	5	东面 10kv 高压线（杆高 10m）32.6m 北面 10kv 高压线（杆高 10m）54.4m		合格	
柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距 (m) (4.0.4)。								
	站内柴油设备名称	站外建（构）筑物	标准要求 (m)			三级站	结论	
			一级站	二级站	三级站			
1	埋地油罐	重要建筑物	25	25	25	/	/	
2	埋地油罐	明火地点或散发火花地点	12.5	12.5	10	/	/	
3	埋地油罐	民用	一类保护物	6	6	6	/	/
4	埋地油罐	建筑	二类保护物	6	6	6	/	/

5	埋地油罐	物保护类别	三类保护物	6	6	6	南面民房 (2F) 106m	合格
6	埋地油罐	甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐		12.5	11	9	/	/
7	埋地油罐	丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于50m ³ 的埋地甲、乙类液体储罐		9	9	9	/	/
8	埋地油罐	室外变配电站		15	12.5	12.5	/	/
9	埋地油罐	铁路、地上城市轨道交通线路		15	15	15	/	/
10	埋地油罐	城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路		3	3	3	/	/
11	埋地油罐	城市次干路、支路和三级公路、四级公路		3	3	3	南面319国道63m	合格
12	埋地油罐	架空通信线路		0.75倍杆(塔)高,且不应小于5m	5	5	/	/
13	埋地油罐	架空电	无绝缘层	0.75倍杆(塔)高,且不应小于6.5m	0.75倍杆(塔)高,且不应小于6.5m	6.5	/	/

14	埋地油罐	力线路	有绝缘层	0.5倍杆(塔)高,且不应小于5m	0.5倍杆(塔)高,且不应小于5m	5	东面10Kv高压线(杆高10m) 42.6m 北面10kv高压线(杆高10m) 54m	合格
15	通气管管口	重要建筑物		25			/	/
16	通气管管口	明火地点或散发火花地点		10			/	/
17	通气管管口	民用建筑物保护类别	一类保护物	6			/	/
18	通气管管口		二类保护物	6			/	/
19	通气管管口		三类保护物	6			南面民房(2F) 104m	合格
20	通气管管口	甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐		9			/	/
21	通气管管口	丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于50m ³ 的埋地甲、乙类液体储罐		9			/	/
22	通气管管口	室外变配电站		15			/	/
23	通气管管口	铁路、地上城市轨道交通线路		15			/	/
24	通气管管口	城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路		3			/	/
25	通气管管口	城市次干路、支路和三级公路、四级公路		3			南面319国道约67m	合格
26	通气管管口	架空通信线路		5			/	/
27	通气管管口	架空	无绝缘层	6.5			/	/

28	通气管管口	电力线路	有绝缘层	5	东面10Kv高压线（杆高10m）46.6m 北面10kv高压线（杆高10m）62.6m	合格
29	加油机	重要建筑物		25	/	/
30	加油机	明火地点或散发火花地点		10	/	/
31	加油机	民用建筑物保护类别	一类保护物	6	/	/
32	加油机		二类保护物	6	/	/
33	加油机		三类保护物	6	南面民房（2F）67m	合格
34	加油机	甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐		9	/	/
35	加油机	丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于50m ³ 的埋地甲、乙类液体储罐		9	/	/
36	加油机	室外变配电站		12.5	/	/
37	加油机	铁路、地上城市轨道交通线路		15	/	/
38	加油机	城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路		3	/	/
39	加油机	城市次干路、支路和三级公路、四级公路		3	南面319国道约40m	合格
40	加油机	架空通信线路		5	/	/
41	加油机	架空	无绝缘层	6.5	/	/
42	加油机	电力	有绝缘层	5	东面10kv高	合格

		线路			压线（杆高10m）34.7m 北面10kv高压线（杆高10m）54.4m
--	--	----	--	--	---

5.3.3 站内平面布置

表 5.3-3 站内平面布置安全检查表

站内设施之间的防火距离（m）（5.0.13-1、C.0.3、C.0.5）					
序号	设施名称	相邻设施	标准要求（m）	检查记录（m）	结论
1	汽油埋地油罐	站房	4	5.6	合格
	柴油埋地油罐		3	5.6	合格
2	汽油埋地油罐	埋地油罐	0.5	0.5	合格
	柴油埋地油罐		0.5	0.5	合格
3	汽油埋地油罐	消防泵房、消防水池取水口	10	--	--
	柴油埋地油罐		7	--	--
4	汽油埋地油罐	自用有燃气（油）设备的房间	8	--	--
	柴油埋地油罐		6	--	--
5	汽油埋地油罐	自用燃煤锅炉房和燃煤厨房	12.5	--	--
	柴油埋地油罐		10	--	--
6	汽油埋地油罐	站区围墙	2	10	合格
	柴油埋地油罐		2	14.8	合格
7	汽油埋地油罐	104 综合服务楼（洗车房、杂物间）	8.5	14.5	合格
	柴油埋地油罐		6	15.9	合格
8	汽油通气管管口	站房	4	7.5	合格
	柴油通气管管口		3.5	7.5	合格
9	汽油通气管管口	消防泵房、水池取水口	10	--	--
	柴油通气管管口		7	--	--
10	汽油通气管管口	自用有燃气（油）设备的房间	8	--	--
	柴油通气管管口		6	--	--

11	汽油通气管管口	自用燃煤锅炉房和燃煤厨房	12.5	--	-
	柴油通气管管口		10	--	-
12	汽油通气管管口	站区围墙	2	22.7	合格
	柴油通气管管口		2	22.7	合格
13	汽油通气管管口	油品密闭卸油点	3	9.5	合格
14	柴油通气管管口		2	9.5	合格
15	汽油通气管管口	104 综合服务楼（洗车房、杂物间）	7	21	合格
16	柴油通气管管口		6	21	合格
17	油品密闭卸油点	站房	5	15	合格
18	油品密闭卸油点	消防泵房、水池取水口	10	--	--
19	油品密闭卸油点	自用有燃气（油）设备的房间	8	--	--
20	油品密闭卸油点	自用燃煤锅炉房和燃煤厨房	15	--	--
21	油品密闭卸油点	汽油通气管管口	3	4.5	合格
22	油品密闭卸油点	柴油通气管管口	2	4.5	合格
23	油品密闭卸油点	104 综合服务楼（洗车房、杂物间）	7	13.6	合格
24	汽油加油机	站房	5	6	合格
25	柴油加油机	站房	4	6	合格
26	加油机	消防泵房、水池取水口	6	--	--
27	汽油加油机	自用有燃气（油）设备的房间	6	--	--
	柴油加油机		6	--	--
28	汽油加油机	自用燃煤锅炉房和燃煤厨房	15	--	--
	柴油加油机		10	--	--
29	汽油加油机	104 综合服务楼（洗车房、杂物间）	7	42.6	合格
	柴油加油机		6	52.5	合格
30	汽油加油机	站内变压器、变配电间、发电间门窗开口	7.5（未采用加油油气回收）	--	--
			6（采用加油油气回	距配电间23m, 距发电	合格

			收)	间 6.5m	
32	汽油密闭卸油口	站内变压器、变配电间、发电间门窗开口	4.5	距配电间 5m, 距发电间约 13m	合格

注：1 室外变、配电站指电力系统电压为 35 kV~500kV，且每台变压器容量在 10MV·A 以上的室外变、配电站，以及工业企业的变压器总油量大于 5t 的室外降压变电站。其他规格的室外变、配电站或变压器按丙类物品生产厂房确定。

2 表中道路系指机动车道路。油罐、加油机和油罐通气管管口与郊区公路的安全间距按城市道路确定，高速公路、一级和二级公路按城市快速路、主干路确定；三级和四级公路按城市次干路、支路确定。

3 与重要公共建筑物的主要出入口（包括铁路、地铁和二级及以上公路的隧道出入口）尚不应小于 50m。

4 一、二级耐火等级民用建筑物面向加油站一侧的墙为无门窗洞口的实体墙时，油罐、加油机和通气管管口与该民用建筑物的距离，不应低于本表规定的安全间距的 70%，但不得小于 6m。

5.3.4 加油工艺及设施

表 5.3-4 加油工艺及设施安全检查表

加油工艺及设施			
(一) 油罐			
序号	检查内容	检查记录	结论
1	储油罐（撬装式加油装置所配置的防火防爆油罐除外）应采用埋地设置，严禁设在室内或地下室内。（6.1.1）	埋地设置	合格
2	汽车加油站的储油罐，应采用卧式油罐。（6.1.2）	采用卧式油罐	合格
3	埋地油罐需要采用双层油罐时，可采用双层钢制油罐、双层玻璃纤维增强塑料油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐。既有加油站的埋地单层钢制油罐改造为双层油罐时，可采用玻璃纤维增强塑料等满足强度和防渗要求的材料进行衬里改造。（6.1.3）	采用双层 SF 油罐	合格
4	单层钢制油罐、双钢制油罐和内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐的内层罐的罐体结构设计，可按现行行业标准《钢制常压储罐第一部分：储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧式圆筒形单层和双层储罐》AQ3020 的有关规定执行，并应符合下列规定。（1）钢制油罐的罐体和封头所用的钢板的厚度，不应小于表 6.1.4 的规定。（2）钢制油罐的设计内压不应低于 0.08MPa（6.1.4）。	设置内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐，设计内压不低于 0.08MPa	合格

5	选用的双层玻璃纤维增强塑料油罐应符合现行行业标准《加油站用埋地玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》SH/T3177的有关规定；选用的钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐应符合现行行业标准《加油站用埋地钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》SH/T3178的有关规定。(6.1.5)	按现行行业标准执行	合格
6	油罐应采用钢制人孔盖。(6.1.11)	采用钢制人孔盖	合格
7	油罐设在非车行道下面时，油罐的顶部覆土厚度不应小于0.5m，设在车行道下面时，罐顶低于混凝土路面不宜小于0.9m，油罐周围，应回填中性沙或细土，其厚度不应小于0.3m(6.1.12)。	设在非车行道下面，罐顶的覆土厚度大于0.5m	合格
8	当油罐受地下水或雨水作用有上浮的可能时，应采取防止油罐上浮的措施(6.1.13)	采取防止油罐上浮的措施	合格
9	油罐的人孔应设操作井，设在车行道下面的人孔井应采用加油站车行道下专用的密闭井盖和井座。(6.1.14)	有操作井	合格
10	油罐应采取卸油时的防满溢措施。油料达到油罐容量90%时，应能触动高液位报警装置，油料达到油罐在最95%时，应能自动停止油料继续进罐。(6.1.15)	有高液位报警装置	合格
11	设有油气回收系统的加油加气站，其站内油罐应设带有高液位报警功能的液位监测系统。双层油罐的液位监测系统尚应具备渗漏检测功能其渗漏检测分辨率不宜大于0.8L/h(6.1.16)	有安装液位报警装置、防渗漏检测系统	合格

(二) 加油机

序号	检查内容	检查记录	结论
1	加油机不得设在室内。(6.2.1)	室外	合格
2	加油枪应采用自封式加油枪，汽油加油枪的流量不应大于50L/min(6.2.2)	5-50L/min	合格
3	加油软管上宜设安全拉断阀。(6.2.3)	设有	合格
4	以正压(潜油泵)供油的加油机，其底部的供油管道上应设剪切阀，当加油机被撞或起火时，剪切阀应能自动关闭。(6.2.4)	设剪切阀	合格

5	采用一机多油品的加油机时，加油机上的放枪位应有各油品的文字标识，加油枪应有颜色标识。（6.2.5）	有油品标识	合格
（三）工艺管道系统			
序号	检查内容	检查记录	结论
1	汽油和柴油油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。汽油油罐车应具有卸油油气回收系统。（6.3.1）	密闭卸油，有油气回收	合格
2	每个油罐应各自设置卸油管道和卸接口。各卸油接口及油气回收接口，应有明显的标识。（6.3.2）	卸油口、油气回收口未有加油品标识	不合格
3	卸油接口应设置快速接头及密封盖。（6.3.3）	装设快速接头及密封盖	合格
4	加油站宜采用油罐装设潜油泵的一泵供多机（枪）的加油工艺。采用自吸式加油机时，每台加油机应按加油品种单独设置进油管和罐内底阀。（6.3.5）	装设潜油泵	合格
5	加油站应采用加油油气回收系统（6.3.6）	采用加油油气回收系统	合格
6	加油油气回收系统的设计应符合下列规定： 1、应采用真空辅助式油气回收系统。 2、汽油加油机与油罐之间应设油气回收管道，多台汽油加油机可共用1根油气回收主管，油气回收主管的公称直径不应小于50mm。 3、加油油气回收系统应采用防止油气反向流至加油枪的措施。 4、加油机应具备回收油气功能，其气液比宜设定为1.0-1.2。 5、在加油机底部与油气回收立管的连接处，应安装一个用于检测液阻和系统密闭性的丝接三通，其旁通短管上应设公称直径为25mm的球阀及丝堵。（6.3.7）	设油气回收管	合格
7	油罐的接合管设置应符合下列规定： 1、接合管应为金属材质； 2、接合管应设在油罐的顶部，其中进油接合管、出油接合管或潜油泵安装口，应设在人孔盖上； 3、进油管应伸至罐内距罐底50mm-100mm处。进油立管	接合管为金属材质，设在油罐顶部	合格

	<p>的底端应为 45°。斜管口或 T 形管口。进油管管壁上不得有与油罐气相空间相通的开口；</p> <p>4、 罐内潜油泵的人油口或通往自吸式加油机管道的罐内底阀，应高于罐底 150mm-200mm；</p> <p>5、 油罐的量油孔应设带锁的量油帽。量油孔下部的接合管宜向下伸至罐内距罐底 200mm 处，并应有检尺时使接合管内液位与罐内液位相一致的技术措施；</p> <p>6、 油罐人孔井内的管道及设备，应保证油罐人孔盖的可拆装性；</p> <p>7、 人孔盖上的接合管与引出井外管道的连接，直采用金属软管过渡连接。（6.3.8）</p>		
8	汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置。通气管管口高出地面的高度不应小于 4m。沿建（构）筑物的墙（柱）向上敷设的通气管，其管口应高出建筑物的顶面 2m 及以上。通气管管口应设置阻火器。（6.3.9）	高出地面 4.5m， 通气管管口设有阻火器	合格
9	通气管的公称直径不应小于 50mm。（6.3.10）	50mm	合格
10	当加油站采用油气回收系统时，汽油罐的通气管管口除应装设阻火器外，尚应装设呼吸阀。呼吸阀的工作正压宜为 2kPa-3kPa，工作负压宜为 1.5kPa-2kPa。（6.3.11）	汽油通气管管口设有阻火呼吸阀	合格
11	<p>加油站工艺管道的选用，应符合下列规定：</p> <p>1 地面敷设的工艺管道应采用符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T8163 的无缝钢管；</p> <p>2 其他管道应采用输送流体用无缝钢管或适于输送油品的热塑性塑料管道，所采用的热塑性塑料管道应有质量证明文件，非烃类车用燃料不得采用不导静电的热塑性塑料管道；</p> <p>3 无缝钢管的公称壁厚不应小于 4mm，埋地钢管的连接应采用焊接；</p> <p>4 热塑性塑料管道的主体结构层应为无孔隙聚乙烯材料，壁厚不应小于 4mm，埋地部分的热塑性塑料管道应采用配套的专用连接管件电熔连接；</p> <p>5 导静电热塑性塑料管道导静电衬层的体电阻率应小于 $10^8 \Omega \cdot m$，表面电阻率应小于 $10^{10} \Omega$；</p>	油罐通气管采用无缝钢管；油气回收管为无缝钢管；埋地卸油管、输油管为双层导静电热塑管,选型符合要求	合格

	<p>6 不导静电热塑性塑料管道主体结构层的介电击穿强度应大于 100kV;</p> <p>7 柴油尾气处理液加注设备的管道,应采用奥氏体不锈钢管道或能满足输送柴油尾气处理液的其他管道。 (6.3.12)</p>		
12	<p>加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外,均应埋地敷设。当采用管沟敷设时,管沟必须用中性沙子或细土填满、填实。(6.3.14)</p>	埋地敷设	合格
13	<p>卸油管道、卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管,应坡向埋地油罐。卸油管道的坡度不应小于 2%,卸油管气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管的坡度,不应小于 1%。(6.3.15)</p>	坡向埋地油罐	合格
14	<p>受地形限制,加油油气回收管道坡向油罐的坡度无法满足本规范第 6.3.14 条的要求时,可在管道靠近油罐的位置设置集液器,且管道坡向集液器的坡度不应小于 1%。 (6.3.16)</p>	-	--
15	<p>埋地工艺管道的埋设深度不得小于 0.4m。敷设在混凝土场地或道路下面的管道,管顶低于混凝土下表面不得小于 0.2m。管道周围应回填不小于 100mm 厚的中性沙子或细土。(6.3.17)</p>	埋深大于 0.4m,管道周围填砂	合格
16	<p>工艺管道不应穿过或跨越站房等与其无直接关系的建筑物;与管沟、电缆沟和排水沟交叉时,应采取相应的防护措施。(6.3.18)</p>	未穿过站房	合格
17	<p>埋地钢质管道外表面的防腐设计,应符合现行国家标准《钢质管道外腐蚀控制规范》(GB/T 21447)的相关规定。 (6.3.20)</p>	双层管道	合格
(四) 防渗措施			
1	<p>加油站埋地油罐应采用下列之一的防渗方式:</p> <p>1 采用双层油罐;</p> <p>2 单层油罐设置防渗罐池。(6.5.1)</p>	卧式 SF 双层油罐	合格
2	<p>装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位,也应采取相应的防渗措施。 (6.5.4)</p>	采取相应的防渗措施	合格

3	<p>加油站埋地加油管道应采用双层管道。双层管道的设计应符合下列规定：</p> <p>1 双层管道的内层管应符合本标准第 6.3 节的有关规定；</p> <p>2 采用双层非金属管道时，外层管应满足耐油、耐腐蚀、耐老化和系统试验压力的要求；</p> <p>3 采用双层钢质管道时，外层管的壁厚不应小于 5mm；</p> <p>4 双层管道系统的内层管与外层管之间的缝隙应贯通；</p> <p>5 双层管道系统的最低点应设检漏点；</p> <p>6 双层管道坡向检漏点的坡度不应小于 5‰，并应保证内层管和外层管任何部位出现渗漏均能在检漏点处被发现；</p> <p>7 管道系统的渗漏检测宜采用在线监测系统。(6.5.5)</p>	采用双层管道	合格
4	<p>双层油罐、防渗罐池的渗漏检测宜采用在线监测系统。采用液体传感器监测时，传感器的检测精度不应大于 3.5mm。(6.5.6)</p>	采用在线监测系统	合格

5.3.5 消防设施及给排水

表 5.3-5 消防设施及给排水安全检查表

序号	检查内容	检查记录	结论
1	每 2 台加油机应配置不少于 2 具 5kg 手提式干粉灭火器，或 1 具 5kg 手提式干粉灭火器和 1 具 6L 泡沫灭火器，加油机不足 2 台应按 2 台配置。(12.1.1)。	每 1 台加油机，设置 5kg 手提式干粉灭火器	合格
2	地下储罐应设 35 kg 推车式干粉灭火器 1 个。当两种介质储罐之间的距离超过 15m 时，应分别设置(12.1.1)。	35kg 推车式干粉灭火器 2 具	合格
3	一、二级加油站应配置灭火毯 5 块，沙子 2m ³ ；三级加油站应配置灭火毯不少于 2 块，沙子 2m ³ (12.1.1)。	二级站，设置 4 块灭火毯，沙子 2m ³	合格
4	其余建筑的灭火器配置，应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140 的有关规定。(12.1.2)	配电间配置 MT7 型 CO ₂ 灭火器 2 具	合格
5	灭火器、灭火毯应放置于醒目且便于取用位置。灭火器应保持标识清晰，各种部件不应有严重损伤、变形、锈蚀等	灭火器、灭火毯放置于醒目	合格

	缺陷，存放地点及环境应符合要求，并定期进行检查、维保。（XF/T3004-2020 第 7.3.3 条）	且便于取用位置	
6	消防沙箱或沙池内应保持沙量充足，不应存放杂物，沙子应保持干燥不结块，不含树叶、石子等杂质，附近应配置沙铲、沙桶、推车等灭火和应急处置辅助器材。（XF/T3004-2020 第 7.3.4 条）	沙量充足	合格
7	加油岛的罩棚支柱醒目位置应设置“严禁烟火”“禁打手机”“停车熄火”标识（XF/T3004-2020 第 8.2 条）	添加标识	合格
8	加油站、CNG 加气站、三级 LNG 加气站和采用埋地、地下、半地下 LNG 储罐的各级 LNG 加气站及合建站，可不设消防给水系统。合建站中地上 LNG 储罐总容积不大于 60m ³ 时，可不设消防给水系统。（12.2.3）	加油站，可不设消防给水系统	合格
9	站内地面雨水可散流出站外，当雨水有明沟排到站外时，在排出围墙之前，应设置水封装置（12.3.2）。	采取散流	合格
10	排出站外的污水应符合国家有关的污水排放标准（12.3.2）	按排放标准排放	合格
11	加油站不应采用暗沟排水。（12.3.2）	无暗沟	合格

5.3.6 电力设施

表 5.3-6 电力设施安全检查表

序号	检查内容	检查记录	结论
1	加油站的供电负荷等级可为三级，信息系统应设不间断供电电源。（13.1.1）	三级供电，信息系统设置 UPS 电源	合格
2	加油站的供电电源宜采用电压为 380/220V 的外接电源。（13.1.2）	380/220V 外接电源	合格
3	加油站罩棚、营业室、消防水泵房等均应设事故照明（13.1.3）	有事故照明	合格
4	当引用外电源有困难时，加油站可设置小型内燃发电机组。内燃机的排烟管口应安装阻火器。（13.1.4）	站房布置发电间，设置发电机 20KW	合格
5	排烟管口至各爆炸危险区域边界的水平距离应符合下列规定：排烟口高出地面 4.5m 以下时不应小于 5m（13.1.4）。	-	-
6	排烟口高出地面 4.5m 及以上时不应小于 3m（13.1.4）。	-	-
7	加油站的电力线路宜采用电缆并直埋敷设。电缆穿越行车道	直埋敷设	合格

	部分，应穿钢管保护。（13.1.5）		
8	当采用电缆沟敷设电缆时，电缆沟内必须充沙填实，电缆不得与油品、热力管道敷设在同一沟内。（13.1.6）	充沙填实	合格
9	加油站内爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等应符合国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058 的规定。（13.1.7）	按规范要求执行	合格
10	加油站内爆炸危险区域以外的站房、罩棚等建筑物内的照明灯具，可选用非防爆型，但罩棚下的灯具应选用防护等级不低于 IP44 级的节能型照明灯具。（13.1.8）	防护等级符合要求	合格

表 5.3-7 配电室安全检查表

序号	检查内容	法律、法规、标准依据	实际情况	检查结果
1	配电室的耐火等级，不应低于二级。	《20kV 以下变电所设计规范》GB50053-2013	耐火等级为二级	合格
2	配电室宜采用自然通风	《20kV 以下变电所设计规范》GB50053-2013	通风效果良好	合格
3	配电室应设防火门，并应向外开启，长度大于 7m，应有两个出口，其中一个出口可设在通往屋外楼梯的平台处。	《20kV 以下变电所设计规范》GB50053-2013	配电房门外开	合格
4	配电室不应设在厕所、浴室或其它经常积水场所的正下方，且不宜与上述场所贴近邻。	《20kV 以下变电所设计规范》GB50053-2013	不在积水场所	合格
5	应设防止雨、雪、小动物、风沙及污秽尘埃进入的措施。	《20kV 以下变电所设计规范》GB50053-2013	未设置挡鼠板、纱窗	不合格
6	不得有无关的管道和线路穿过。	《20kV 以下变电所设计规范》GB50053-2013	无管道	合格
7	电缆夹层、电缆沟和电缆室，应采取防水、排水措施	《20kV 以下变电所设计规范》GB50053-2013	有防水排水措施	合格
8	配电室应设置事故照明	《20kV 以下变电所设计规范》GB50053-2013	未设置应急照明灯	不合格
9	配电装置室内低压开关柜单列布置时，屏前通道：固定式 1500mm、抽屉式 1800mm；屏后	《20kV 以下变电所设计规范》GB50053-2013	低压开关柜单列布置	合格

	通道 1000mm, 配电装置室内低压开关柜双排面对面布置时, 屏前通道: 固定式 2000mm、抽屉式 2300mm; 屏后通道 1000mm。			
--	---	--	--	--

5.3.7 防雷防静电

表 5.3-8 防雷防静电安全检查表

序号	检查内容	检查记录	结论
1	钢制油罐必须进行防雷接地, 接地点不应少于两处(13.2.1)。	两处接地	合格
2	加油站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等, 宜共用接地装置, 其接地电阻不应大于 4 Ω ; (13.2.2)。	防雷装置检测合格	合格
3	埋地钢制油罐以及非金属油罐顶部的金属部件和罐内的各金属部件, 应与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地(13.2.4)。	做电气连接并接地	合格
4	汽车加油加气加氢站内油气放空管在接入全站共用接地装置后, 可不单独做防雷接地(13.2.5)。	防雷接地共用接地装置	合格
5	当汽车加油加气加氢站内的站房和罩棚等建筑物需要防直击雷时, 应采用接闪带(网)保护。当罩棚采用金属屋面时, 宜利用屋面作为接闪器, 但应符合下列规定: 1 板间的连接应是持久的电气贯通, 可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接; 2 金属板下面不应有易燃物品, 热镀锌钢板的厚度不应小于 0.5mm, 铝板的厚度不应小于 0.65mm, 锌板的厚度不应小于 0.7mm; 3 金属板应无绝缘被覆层(13.2.6)。	站房采用接闪带防直击雷, 罩棚利用屋面作为接闪器, 有合格的防雷检测报告	合格
6	加油站的信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线, 配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端均应接地(13.2.7)。	采用铠装电缆	合格
7	加油站信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时, 应装设与电子器件耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器(13.2.8)。	现场仪表信号线全为直埋	合格

8	地上或管沟敷设的油品管道，应设防静电和防感应雷的共用接地装置，其接地电阻不应大于 30Ω 。（13.2.10）	防雷装置验收合格	合格
9	加油站的汽油罐车卸车场地，应设卸车时用的防静电接地装置，并应设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。（13.2.11）	有静电报警器	合格
10	在爆炸危险区域内工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处，应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于 5 根时，在非腐蚀环境下可不跨接。（13.2.12）	跨接	合格
11	防静电接地装置的接地电阻不应大于 100Ω 。（13.2.15）	不大于 4Ω	合格

5.3.8 采暖通风及建筑物

表 5.3-9 采暖通风及建筑物安全检查表

序号	检查内容	检查记录	结论
1	加油加气站的采暖宜利用城市、小区或邻近单位的热源。无利用条件时，可在加油加气站内设置锅炉房。（14.1.2）	无此项	-
2	设置在站房内的热水锅炉房（间），应符合下列规定： 1 锅炉宜选用额定供热量不大于 140kW 的小型锅炉。 2 当采用燃煤锅炉时，宜选用具有除尘功能的自然通风型锅炉。锅炉烟囱出口应高出屋顶 2m 及以上，且应采取防止火星外逸的有效措施。 3 当采用燃气热水器采暖时，热水器应设有排烟系统和熄火保护等安全装置。（14.1.3）	无此项	-
3	加油站内爆炸危险区域内的房间或箱体应采取通风措施（14.1.4）。	自然通风良好	合格
4	采用自然通风时，通风口总面积不应小于 $300\text{cm}^2/\text{m}^2$ （地面），通风口不应小于 2 个，且应靠近可燃气体积聚的部位设置（14.1.4）。	通风良好	合格
5	加油站室内外采暖管道直埋敷设，当采用管沟敷设时，管沟应充沙填实，进出建筑物应采取隔断措施（14.1.5）。	无此项	-
6	作业区内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级。罩棚顶棚可采用无防火保护的钢结构。（14.2.1）。	钢网架罩棚	合格
7	汽车加油加气加氢场地宜设罩棚，罩棚的设计应符合下列规定： 1 罩棚应采用不燃烧材料建造；	加油站设罩棚，罩棚边缘与加油机的平面距	合格

	<p>2 进站口无限高措施时，罩棚的净空高度不应小于4.5m；进站口有限高措施的，罩棚的净空高度不应小于限高高度；</p> <p>3 罩棚遮盖加油机、加气机的平面投影距离不宜小于2m；</p> <p>4 罩棚的安全等级和可靠度设计应按现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068的有关规定执行；</p> <p>5 罩棚设计应计及活荷载、雪荷载、风荷载，其设计标准值应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的有关规定；</p> <p>6 罩棚的抗震设计应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的有关规定执行；</p> <p>7 设置于CNG设备、LNG设备和氢气设备上方的罩棚应采用避免天然气和氢气积聚的结构形式；</p> <p>8 罩棚柱应有防止车辆碰撞的技术措施(14.2.2)。</p>	离不小于2m，罩棚耐火极限0.25h	
8	加油岛应高出停车场的地坪0.15--0.2m(14.2.3)。	0.2m	合格
9	加油岛的宽度不应小于1.2m(14.2.3)。	1.2m	合格
10	加油岛的罩棚支柱距岛端部，不应小于0.6m(14.2.3)。	0.6m	合格
11	布置有可燃液体或可燃气体设备的建筑物的门窗应向外开启，并应按照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定采取泄压措施(14.2.4)。	无此项	-
12	加油站内爆炸危险区域内的房间的地坪应采用不发火花地面(14.2.5)。	水泥地面	合格
13	站房可由办公室、值班室、营业室、控制室、变配电间、卫生间和便利店等组成(14.2.9)。	由便利店、办公室组成	合格
14	站房可与设置在辅助服务区内的餐厅、汽车服务、锅炉房、厨房、员工宿舍、司机休息室等设施合建，但站房与餐厅、汽车服务、锅炉房、厨房、员工宿舍、司机休息室等设施之间应设置无门窗洞口，且耐火极限不低于3.00h的实体墙(14.2.12)。	无经营性设施	合格
15	站内的锅炉房、厨房等有明火设备的房间与工艺设备之间的距离符合表5.0.13的规定，但小于或等于25m时，朝向作业区的外墙应为无门窗洞口且耐火极限不低于3.00h的实体墙(14.2.14)。	无此项	--
16	加油站内不应建地下和半地下室。(14.2.15)	未设置在地下室和半地下室	合格

17	位于爆炸危险区域内的操作井，排水井应采取防渗漏和防火花发生的措施。（14.2.16）	操作井，排水井 按规范要求设置	合格
----	--	--------------------	----

5.3.9 紧急切断系统

表 5.3-10 紧急切断系统安全检查表

序号	检查内容	检查记录	结论
1	加油站应设置紧急切断系统，该系统应能在事故状态下迅速切断加油泵电源。紧急切断系统应具有失效保护功能。13.5.1	设置紧急切断系统	合格
2	紧急切断系统应至少在下列位置设置启动开关： 1 在加油现场工作人员容易接近的位置。 2 在控制室或值班室内。13.5.2	加油机和站房外墙设置紧急切断按钮	合格
3	加油泵的电源的紧急切断，应能由手动启动的远程控制切断系统操纵关闭。13.5.3	由手动启动的远程控制切断系统操作关闭	合格
4	紧急切断系统应只能手动复位。 13.5.4	手动复位	合格

5.3.10 安全管理制度

表 5.3-11 安全管理制度安全检查表

序号	检查内容	检查记录	结论
1※	有各级各类人员的安全管理责任制，其中包括：		
	1、加油站站长安全职责	有	合格
	2、加油员安全职责	有	合格
	3、计量、质量员安全职责	有	合格
	4、安全员安全职责	有	合格
	5、事故应急救援预案（制定灭火预案并经常进行消防演练）	有事故应急救援预案	合格

2※	有健全的安全管理制度（包括教育培训、防火、动火、用火、检修、废弃物处理）。	有管理制度	合格
3※	有各岗位操作规程，其中包括：		
	(一)卸油操作规程：		
	1、卸油前，卸油工应检查接地装置是否良好，消防器材是否到位，接好接地线(接地夹禁止装在油罐车装、卸油口附近)，15分钟后计量。	是	合格
	2、核对卸油罐与运油罐车所装油品是否相符，确认卸油罐的空容量，防止跑、冒、混油发生。	是	合格
	3、卸油中，卸油工应注意观察管线、闸阀等相关设备的运行情况，可机和卸油工均不得离开作业现场。	是	合格
	4、卸油完毕，卸油工应登车确认油品是否卸净，关好闸阀，拆除管线，盖好口盖，收回静电接地线，将消防器材放回原处，清理现场。	是	合格
	5、卸油后，油罐车不可立即起动，应待油罐车周围油气消散后（约5分钟）再起动力。	是	合格
	6、雷雨天气禁止卸油作业。	是	合格
	(二)加油操作规程：	有	
	1、加油工应着防静电工作服，禁止穿钉子鞋，并禁止在危险区域内脱、穿、拍打衣服。	是	合格
	2、加油工应在车辆停稳、发动机熄火后，方可将油箱口盖打开、加油。	是	合格
	3、严禁向汽车汽化器及塑料桶内加油。	是	合格
	4、洒、冒油品擦拭干净后方可继续加油。	是	合格
	5、电闪雷击时禁止加油作业。	是	合格
	6、拖拉机、摩托车推出危险区域后方可发动。	是	合格
7、加油完毕，应尽快将油枪放回托架内。	是	合格	
4	建立安全检查（包括巡回检查、夜间和节假日值班）制度。	有	合格
5	有完善的事故应急救援预案，并要有演练记录。	有事故应急救援预案	合格

5.3.11 安全管理组织

表 5.3-12 安全管理组织安全检查表

序号	检查内容	检查记录	结论
1	有安全管理领导小组，有专职或兼职安全人员。	有	合格
2、从业人员状况			
序号	检查内容	检查记录	结论
1	单位主要负责人经安全生产监督管理部门和消防部门培训合格，取得上岗资格。	未见合格证	不合格
2	从业人员经本单位专业培训合格，掌握相应的专业技术知识，具备相应的安全生产知识和能力。有培训记录。	单位培训	合格

注：1、带※的项目为否决项

2、检查内容栏中的黑体字为该规范的强制性条款

5.3.12 重点监管危险化学品（汽油）应采取安全措施

表 5.3-13 重点监管危险化学品安全措施落实情况一览表

	序号	安全措施	落实情况	备注
一般要求	1	操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。	已落实	培训后上岗
	2	密闭操作，防止泄漏，工作场所全面通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。操作人员穿防静电工作服，戴耐油橡胶手套。	已落实	工作场所全面通风，操作人员按规定要求穿戴
	3	避免与氧化剂接触。	已落实	站区没有存放氧化剂
	4	储存区域应设置安全警示标志。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。	已落实	已设置安全警示标志。配备消防器材
操作安全	1	油罐及贮存桶装汽油附近要严禁烟火。禁止将汽油与其他易燃物放在一起。	已落实	严禁烟火，未将汽油与其他易燃物放在一起
	2	往油罐或油罐汽车装油时，输油管要插入油面以下或接近罐的底部，以减少油料的冲击和与空气的摩擦。沾油料的布、油棉纱头、油手套等不要放在油库、车库内，以免自燃。不要用铁器工具敲击汽油桶，特别是空汽油桶更危险。因为桶内充满汽油与	已落实	卸油时油罐车戴阻火帽

		空气的混合气，而且经常处于爆炸极限之内，一遇明火，就能引起爆炸。		
	3	当进行灌装汽油、加油时，邻近的汽车、拖拉机的排气管要戴上防火帽后才能发动，存汽油地点附近严禁检修车辆。	已落实	按规范操作
	4	汽油油罐和贮存汽油区的上空，不应有电线通过。油罐、库房与电线的距离要为电杆长度的 1.5 倍以上。	已落实	油罐区没有电线通过
	5	注意储存场所及操作场所的通风，使油蒸气容易逸散。	已落实	通风良好
储 存 安 全	1	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。储存场所温度不宜超过 30℃。炎热季节应采取喷淋、通风等降温措施。	已落实	油罐采用埋地设置，不需设置喷淋设施
	2	应与氧化剂分开存放，切忌混储。用储罐、铁桶等容器盛装，不要用塑料桶来存放汽油。盛装时，切不可充满，要留出必要的安全空间。	已落实	站区不存放氧化剂，盛装时留出部分空间
	3	采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。罐储要有防火防爆技术措施。对于 1000m ³ 及以上的储罐顶部应有泡沫灭火设施等。	已落实	防护等级不低于 IP44 级的节能型照明灯具
运 输 安 全	1	运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。	/	该站不涉及运输
	2	汽油装于专用的槽车(船)内运输，槽车(船)应定期清理；用其他包装容器运输时，容器须用盖密封。运送汽油的油罐汽车，必须有导静电拖线。对有每分钟 0.5m ³ 以上的快速装卸油设备的油罐汽车，在装卸油时，除了保证铁链接地外，更要将车上油罐的接地线插入地下并不得浅于 100mm。运输时运输车辆应配备相应品种。装运该和数量的消防器材物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产	/	该站不涉及运输

	生火花的机械设备和工具装卸。汽车槽罐内可设孔隔板以减少震荡产生静电。		
3	严禁与氧化剂等混装混运。夏季最好早晚运输，运输途中应防曝晒、防雨淋、防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区及人口密集地段。	/	该站不涉及运输
4	输送汽油的管道不应靠近热源敷设；管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志；汽油管道架空敷设时，管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上。在已敷设的汽油管道下面，不得修建与汽油管道无关的建筑物和堆放易燃物品；汽油管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）的规定。	/	该站不涉及运输

5.3.13 重大事故隐患情况分析

根据《危险化学品生产经营单位和化工重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）制定检查表，对新建加油站是否存在重大安全隐患项进行评价，评价结果见下表 5.3-15。

表 5.3-14 重大事故隐患安全检查表

序号	项目和内容	检查情况记录	检查结果
1	一、危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。	该站主要负责人、安全人员未取证，已作出信用承诺书	不合格
2	二、特种作业人员未持证上岗。	站内无特种作业人员	合格
3	三、涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。	安全距离符合 GB 50156-2021 的要求	合格
4	四、涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。	不涉及重点监管危险化工工艺	合格
5	五、构成一级、二级重大危险源的危	不构成重大危险源	合格

序号	项目和内容	检查情况记录	检查结果
	危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。		
6	六、全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。	不涉及液化烃储罐	合格
7	七、液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。	不涉及液化气体充装	合格
8	八、光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区(包括化工园区、工业园区)外的公共区域。	不涉及剧毒气体及硫化氢气体管道	合格
9	九、地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。	架空电力线从站外架空通过，未跨越加油站	合格
10	十、在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。	哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司(石化甲级)设计	合格
11	十一、使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。	未使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备	合格
12	十二、涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。	按国家标准设置检测报警装置，按照国家标准安装使用防爆电气设备	合格
13	十三、控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。	不涉及控制室或机柜间	合格
14	十四、化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。	配备 UPS 电源	合格
15	十五、安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。	不涉及使用安全阀、爆破片等安全附件。通气管上阻火器正常投用。	合格
16	十六、未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安	建立了与岗位相匹配的全员安全生产责任制，制定了并有效实施生产	合格

序号	项目和内容	检查情况记录	检查结果
	全事故隐患排查治理制度。	全事故隐患排查治理制度。	
17	十七、未制定操作规程和工艺控制指标。	制定了操作规程	合格
18	十八、未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。	制定了特殊危险作业管理制度并有效执行。	合格
19	十九、新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。	不涉及生产工艺过程	合格
20	二十、未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。	现场未发现超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存	合格

评价结论：根据上表所述，有一项不符合：新建加油站主要负责人、安全人员未取证。

5.3.14 符合性评价小结

检查表中强制项和否决项均符合要求：

表中其他不符合项：

- 1、卸油口、油气回收未有相关油品标识
- 2、配电间窗口未设置纱窗、防鼠挡板、应急灯
- 3、油站主要负责人、安全人员未取证

评价结论：检查表中否决项和强制项均符合要求，其他不符合项有3项；所以加油站应对上述不符合项按要求进行整改，并加强管理，确保安全运营。

5.4 综合安全评价

5.4.1 总平面布置

加油站的出入口分开设置，出入加油站极其便利。加油机区域内道路无遮拦，利于车辆疏散。加油机、站房和配套设施的间距符合防火间距的要求。应加强对卸油作业的管理，卸油时严格按操作规程作业，做到雷雨时不卸油，并且杜绝油品泄漏，以防发生火灾、爆炸事故。

加油站将经营区域分为加油区、储罐区，办公区和配套设施，功能明确。

5.4.2 建（构）筑物及设备、管道

站房为二级耐火结构，设有安全通道，利于人员疏散。加油机采用罩棚式，利于逸出的气体扩散。

储罐为 SF 双层储罐，输油管采用双层导静电热塑管，设备选材和焊接符合要求。

加油机为国家定点生产企业生产的产品，符合要求。

5.4.3 消防、安全设施评价

加油机配备手提式干粉灭火器，油罐区配备了推车式干粉灭火器和消防沙池，消防器材和设施的配置基本符合消防的要求。

存在火灾、爆炸危险环境的场所为防爆电机，油区非防爆区域照明采用防护性，接线符合要求。

储罐卧式地埋，进行了可靠的接地，输油管线进行了重复接地和防静电跨接。加油机流量控制在 50L/min 以下，加油时流速控制在标准要求的范围内，加油软管内附有金属线，和金属输油管进行了可靠的静电接地连接。卸油时和汽车进行了可靠的静电接地。

储罐区和加油、站房设置了防直击雷的防雷装置，经检测合格。各建筑物及储罐均在防雷装置的有效保护之下。

新建加油站已经取得吉安县住房和城乡建设局出具的《特殊建设工

程消防建设意见书（吉县住建消验【2023】第004号）》，验收合格。

5.4.4 危险化学品安全管理

加油站的主要负责人、安全管理人员已参加培训，但主要负责人、安全人员未取证。

加油站制订各级人员和岗位的安全生产责任制、各类安全管理制度和消防管理制度；制订了采购、入库、销售等管理制度并建立了采购、入库、销售记录台帐。

该站的安全组织基本健全合理，制订了事故应急救援预案并定期进行演练。后续应定期按要求加强开展事故应急救援预案的演练，使工作人员更熟练地掌握消防安全知识和灭火技巧，熟练地运用消防器材，争取做到防患于未然。

该站现场仍存在一些不足之处：

- 1、主要负责人、安全人员未取证
- 2、罐区入口未设立静电释放
- 3、卸油口未张贴卸油操作规程
- 4、通气管口未张贴相关标识
- 5、卸油口与卸车静电接地距离不足 1.5m
- 6、进、出口未设置减速带、减速标识
- 7、安全制度、职责未上墙。

所以加油站应对上述现场存在的一些问题应尽快进行整改，并加强管理，确保安全运营。

6、安全对策措施与建议

6.1 安全对策措施、建议的依据及原则

一、安全对策措施的依据：1、物料及工艺过程的危险、有害因素的辨识分析；2、符合性评价的结果；3、国家有关安全生产法律、法规、规章、标准、规范。

二、安全对策措施建议的原则：

1、安全技术措施等级顺序：1) 直接安全技术措施；2) 间接安全技术措施；3) 指示性安全技术措施；4) 若间接、指示性安全技术措施仍然不能避免事故，则应采取安全操作规程、安全教育、安全培训和个体防护等措施来预防、减弱系统的危险、危害程度。

2、根据安全技术措施等级顺序的要求应遵循的具体原则：

消除；预防；减弱；隔离；连锁；警告。

3、安全对策措施建议具有针对性、可操作性和经济合理性。

4、对策措施符合国家有关法规、标准及规范的规定。

5、在满足基本安全要求的基础上，对项目重大危险源或重大风险控制提出保障安全运行的对策建议。

6.2 其他已采取的对策措施

1) 周边环境与总平面布置

(1) 加油站站址选择及外部距离，详见 5.3.2 章节。

(2) 总平面布局和站内防火距离，详见 5.3.3 章节。

(3) 加油站站房为砖混结构，站场罩棚为钢架网结构。

(4) 输油工艺管道为双层导静电热塑管，埋地敷设，未穿过站房等建、构筑物。

2) 设备设施及防火防爆

(1) 双枪加油机 6 台。

(2) 油储罐设有通气管，通气管口设有阻火器，通气管高度 4.5m。

(3) 油贮罐进油口、出油管、量油孔、通气管直接单独通往油罐，人孔盖上设有量油孔。

(4) 油罐的各结合管均设在油罐的顶部，油罐进油管下伸至罐内距罐底 0.2m 处。

(5) 储罐及管道进行了静电接地，法兰连接处、管道等进行了跨接。卸油管采用内设金属丝的软管，可以和车辆的油罐和贮油罐进行可靠的静电连接。

(6) 油罐区设置照明设施，加油机罩棚顶设置了不低于 IP44 级的节能灯。

(7) 加油站罩棚区、罐区均装有视频监控探头。

(8) 输油管线采用地沟预埋式。

(9) 加油站罩棚顶设有避雷装置，周围建筑物、所有设施均在防雷有效保护范围内，防雷装置经防雷部门检测符合要求，接地电阻小于 4 欧姆。

(10) 站内采用穿管电线敷设到用电设备。

(11) MFT/ABC35 推车式干粉灭火器 2 台，MF/ABC5 手提式干粉灭火器 6 具，MF/ABC4 手提式干粉灭火器 12 具，MT7 型手提式 CO₂ 灭火器 2 具，灭火毯 5 床，油罐区消防沙 2m³。

(12) 加油站油罐、加油机有油气回收系统。

3) 其他措施

(1) 加油站进出口分别设置。

(2) 加油站内马路面与公路相连。

(3) 加油岛高出地面 0.2 m，宽 1.2m，岛边距离罩棚立柱 0.6 m。

(4) 新建加油站所处地段一般无洪水灾害，地下水文条件较好，且每个储油罐设有钢筋混凝土基座，并采用扁铁箍牢，四周均用细沙填实，

可防止油罐上浮和下沉。

(5) 该站已聘请有资质的单位施工。

4) 安全生产管理机构及管理制度

新建加油站制定了安全生产职责，明确规定了岗位人员的安全生产职责和要求。制定了事故应急救援措施。

5) 重点监管危险化学品安全对策措施

(1) 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。

(2) 密闭操作，防止泄漏，工作场所全面通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。配备易燃气体泄漏监测报警仪，使用防爆型通风系统和设备，

配备两套以上重型防护服。操作人员穿防静电工作服，戴耐油橡胶手套。

(3) 定期对液位监控仪、泄漏报警仪器、静电接地报警仪、视频监控视频等安全设施以及消防设施进行维护保养。

(4) 避免与氧化剂接触。

(5) 生产、储存区域应设置安全警示标志。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

6.3 存在的问题及安全技术对策措施

通过上述评价可知，该站在经营过程中仍存在一些安全隐患。这些安全隐患，有可能导致事故发生。因此，评价组指出该站在经营过程中仍存在的问题，并提出相应的对策措施与建议，具体情况见下表，该站应尽快落实整改，以进一步提高新建加油站的安全性。

表6.3-1 存在问题及整改建议表

序号	安全隐患	对策措施与整改建议	紧迫程度

1	罐区入口未设立静电释放仪	罐区入口应设立静电释放仪	中
2	通气管口未张贴相关标识	通气管口阀门张贴常开常闭挂牌、严禁烟火、油品标识等	中
3	卸油口、油气回收未有相关油品标识	卸油口、油气回收悬挂相关油品标识	中
4	卸油口未张贴卸油操作规程	张贴卸油操作规程	中
5	卸油口与卸车静电接地距离不足1.5m	卸车静电接地重新安装，在卸油口1.5m之外	中
6	配电间窗口未设置纱窗、防鼠挡板、应急灯	配电间窗口设置纱窗、防鼠挡板、应急灯	中
7	进、出口未设置减速带、减速标识	进、出口应设置减速带、减速标识	中
8	安全制度、职责上墙	安全管理制度、站长岗位职责、加油站站长安全职责等应张贴上墙	中
9	主要负责人、安全管理人员未取证	主要负责人、安全管理人员应参加培训、考取证书	高

6.4 补充的安全管理方面的对策措施

1、进一步健全安全生产管理制度，加强人员的安全知识培训和安全技能教育，完善安全技术措施设施。进一步提高本质安全度。

2、严禁人员在加油区和罐区等位置抽烟，玩打火机；站房应禁止住家和闲杂人员住宿并严格禁烟禁火；

3、应加强卸油作业的管理，卸油时严格遵守操作规程，做到雷雨时不卸油，并且杜绝油品泄漏，以防发生火灾、爆炸事故。

4、定期根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2020 等最新的法律法规及时更新完善事故应急救援预案，定期演练做好演练记录。

5、储罐区的储存量虽未构成重大危险源，但仍应加强管理防止事故发生。

6、应加强站内安全设施、消防器材管理，并定期检查维护。

7、制定设备设施维护、维修的安全对策措施。

8、设立职业危害防护设施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准规定的劳动防护用品。

9、所有危险、有害场所均应当应有安全警示标志，指示危险点、危险事项、安全措施和事故应急程序和方法。

10、完善并严格执行卸油时运输车辆熄火、卸完油 5-10min 后车辆才能发动的规定。卸油区与洗车房相邻，卸油时，应停止洗车工作且禁止汽车在卸油车附近行驶，加强安全管理。

11、加强教育，站内所有人员均应能正确使用消防器材。

12、加油站目前还未进行标准化的创建工作，建议企业及时进行安全标准化工作，企业应按照《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）的规定和要求，企业领导统一认识，加大工作的推进力度，保证标准化工作的连续性。

13、在以后的经营过程中，加油站应时刻关注周边环境变化，若发生变化，应向主管部门申报。


14、给摩托车加油后，应先推出区域后方可发动行驶。

6.5 存在的安全隐患整改落实情况

表 6.5-1 整改复查情况表

序号	存在的问题	整改情况	整改照片	结论

<p>1</p>	<p>罐区入口未设立静电释放仪</p>	<p>设立静电释放仪</p>		<p>合格</p>
<p>2</p>	<p>通气管口未张贴相关标识</p>	<p>张贴常开、常闭、严禁烟火等标识</p>		<p>合格</p>
<p>3</p>	<p>卸油口、油气回收未有相关油品标识</p>	<p>张贴相关标识</p>		<p>合格</p>

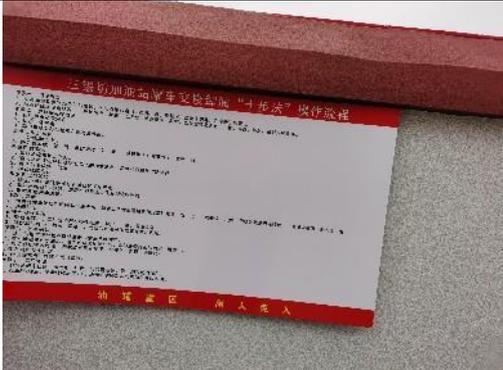4	卸油口未张贴卸油操作规程	张贴卸油操作规程		合格
5	卸油口与卸车静电接地距离不足1.5m	卸油口与卸车静电接地距离保持 1.5m 以外		合格
6	配电间窗口未设置纱窗、防鼠挡板、应急灯	安装纱窗、防暑挡板、应急灯		合格

				
7	进、出口未设置减速带、减速标识	安装减速带		合格
8	安全制度、职责上墙	张贴上墙		合格
9	主要负责人、安全管理人员未取证	作出信用承诺	<p style="text-align: center;">信用承诺书</p> <p>吉安市应急管理局：</p> <p>本人姓名：宁冬明 身份证号码：362522198311022617</p> <p>工作单位：吉安广树能源有限公司三锡坊加油站</p> <p>职务：主要负责人，现需办理危险化学品经营许可证，因暂未取得主要负责人，恳请吉安市应急管理局先予以许可，本人在此郑重承诺六个月内取得主要负责人资格证，逾期未取证，自愿接受市应急管理撤销危险化学品经营许可证等处罚。</p> <p style="text-align: center;">(承诺企业名称并盖章)</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>	合格

			<p style="text-align: center;">信用承诺书</p> <p>吉安市应急管理局：</p> <p>本人姓名：曾阳阳 身份证号码：362522199103102510</p> <p>工作单位：吉安广树能源有限公司三锡坊加油站</p> <p>职务：安全管理员，现需办理危化品经营许可证，因暂未取得安全管理员资格证，恳请吉安市应急管理先予以许可，本人在此郑重承诺六个月内取得安全管理员资格证，逾期未取证，自愿接受市应急管理撤销危化品经营许可证等处罚。</p> <p style="text-align: center;">(承诺企业名称并盖章)</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>	
--	--	--	---	--

吉安广树能源有限公司三锡坊加油站

2023年3月29日

7、安全验收评价结论

7.1 项目安全评价结果综述

1、吉安广树能源有限公司三锡坊加油站为成品油零售企业，属二级加油站，成品油储罐区为主要危险源。新建加油站所涉及的危险化学品的量未超过重大危险源所规定的临界量，不构成重大危险源。

2、吉安广树能源有限公司三锡坊加油站未涉及易制毒、易制爆、监控、剧毒和高毒危险化学品的储存经营；新建加油站所经营的汽油属于首批重点监管危险化学品及特别管控危险化学品，应加强管理，防止事故发生。

3、新建加油站主要负责人、安全管理人员未取证，现已报名参加培训，且做出信用承诺书。

4、通过本报告分析，可以知道本项目投入经营后仍将面对多种危险因素，如火灾、爆炸，电气伤害、车辆伤害、噪声等危险有害因素。而项目最主要的危险、有害因素是火灾、爆炸，对此，加油站全体员工必须保持高度的安全防护意识。

5、项目公用工程能够满足安全经营的需要。

6、新建加油站选址、内部平面布置符合国家和行业相关标准、规范的要求。建筑结构、消防、安全设施等布置明确、合理，符合各相关规范的要求。新建加油站已经取得吉安县住房和城乡建设局出具的《特殊建设工程消防建设意见书（吉县住建消验【2023】第004号）》，验收合格。

7、新建加油站取得了防雷装置合格的检测报告，加油站防雷设施符合安全规范要求。

8、项目油罐、通气管口和加油机与其它外部防火距离、平面布置、消防安全设施和措施满足法律法规、标准规范的要求。电气防爆保护、

机械设备的安全保护等方面的安全设施建立有效。

9、该项目的作业条件相对比较安全。在选定的3个单元中均为“一般危险、需要注意”作业环境，且一般危险作业环境的出现均由物料的危险程度所决定，作业条件相对安全。

10、危险度评价油储罐区得分为17分，属于高度危险，储罐区采取了油气回收、高液位报警、防卸油满溢阀、静电监测等措施，可以有效降低储罐区风险。

11、项目防有害气体措施有效，对噪声的防护、高温的防护方面的措施有效，企业作业环境保持在安全范围内。

12、加油站设置了安全领导责任制度，制定相应的管理制度、操作规程，但还需健全和完善。

7.2 评价结论

综合上述：吉安广树能源有限公司三锡坊加油站符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求，其安全设施和措施在正常经营过程中能够满足安全经营的条件。因此，新建加油站符合危险化学品经营安全要求，安全设施具备验收条件。

8、附件

- 1、评价人员现场照片、安全隐患整改意见、企业整改回复、营业执照；
- 2、土地证明；
- 3、应急预案备案登记表以及演练记录；
- 4、主要负责人、安全管理人员培训合格证书；
- 5、安全生产小组成立文件、安全生产责任制、管理制度、操作规程等；
- 6、安全条件审查意见书、危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书或者加油站简易程序批复；
- 7、预评价、设计、施工、监理资质；
- 8、防雷检测报告；
- 9、加油机、油罐、管道合格证；制作安装厂家证书、产品证书；
- 10、特殊建设工程消防验收意见书；
- 11、安全责任险；
- 12、总平面布置竣工图、爆炸危险区域竣工图、视频监控布置竣工图、防雷接地竣工图。

评价人员现场照片



安全隐患整改意见

通过我单位工作人员细致的现场检查，三锡坊加油站需对如下问题进行整改：

- 1 罐区入口未设立静电释放仪
- 2 通气管口未张贴相关标识
- 3 卸油口、油气回收未有相关油品标识
- 4 卸油口未张贴卸油操作规程
- 5 卸油口与卸车静电接地距离不足 1.5m
- 6 配电间窗口未设置纱窗、防鼠挡板、应急灯
- 7 进、出口未设置减速带、减速标识
- 8 安全制度、职责上墙
- 9 主要负责人、安全管理人员未取证

南昌安达安全技术咨询有限公司

2023年03月07日


整改回复:

整改回复

南昌安达安全技术咨询有限公司:

根据贵公司安全评价组现场检查时提出的安全隐患,我公司积极地安排整改,具体整改情况如下。

序号	存在的问题	整改情况	整改照片
1	罐区入口未设立静电释放仪	设立静电释放仪	
2	通风管口未张贴相关标识	张贴常开、常闭、严禁烟火等标识	

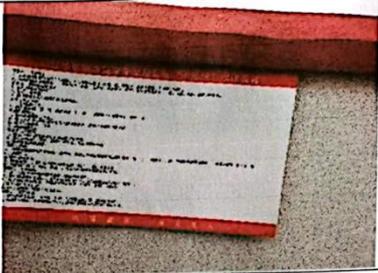3	卸油口、油气回收未有相关油品标识	张贴相关标识	
4	卸油口未张贴卸油操作规程	张贴卸油操作规程	
5	卸油口与卸车静电接地距离不足1.5m	卸油口与卸车静电接地距离保持1.5m以外	



Handwritten signature in black ink.

8	安全制度、职责上墙	张贴上墙	
9	主要负责人、安全管理人员未取证	作出信用承诺	<div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">信用承诺书</p> <p>吉安市应急管理局： 本人姓名：李杰明 身份证号：362522198311022617 工作单位：吉安广树能源有限公司三锡坊加油站 职务：主要负责人，持有应急管理局颁发的危化品经营许可证，暂未取得安全管理资格证，恳请吉安市应急管理局予以许可。本人在此郑重承诺六个月内取得安全管理资格证，逾期未取证的，即属违反应急管理局颁发的危化品经营许可证等法规。</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">信用承诺书</p> <p>吉安市应急管理局： 本人姓名：曹阳阳 身份证号：362522199103102510 工作单位：吉安广树能源有限公司三锡坊加油站 职务：安全管理员，持有应急管理局颁发的危化品经营许可证，暂未取得安全管理资格证，恳请吉安市应急管理局予以许可。本人在此郑重承诺六个月内取得安全管理资格证，逾期未取证的，即属违反应急管理局颁发的危化品经营许可证等法规。</p> <div style="text-align: center;">  </div>

吉安广树能源有限公司三锡坊加油站


2023年3月29日

现场整改回复

专家组：

根据 2023 年 4 月 3 日现场检查时提出的安全隐患，我公司积极地安排整改，具体整改情况如下。

序号	存在的问题	整改情况	整改照片	结论
1	液位检测报警系统及防渗漏检测报警系统未安装调试完成；设置的UPS不间断电源选型与设计不一致；收银台未设置急停按钮	系统已调试，配置UPS电源，收银台设置急停按钮		合格
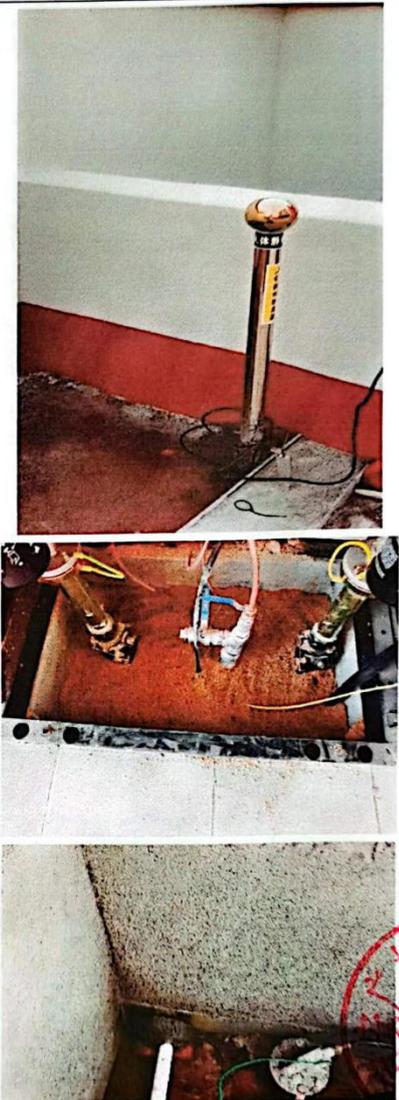
<p>2</p>	<p>加油机基坑填沙不足， 防爆接线盒未接地，接 线盒备用接口未封堵</p>	<p>加油机基 坑增加填 沙，防爆 接线盒接 地，接线 盒备用接 口封堵</p>		<p>合格</p>
----------	--	--	---	-----------



3	油罐人孔内防爆接线盒未接地;卸油区未安装静电接地报警仪,油品标识不全	油罐人孔内防爆接线盒接地、卸油区安装静电接地报警仪		合格
4	消防沙池防雨罩缺支撑铁锹、沙桶			合格

吉安广树能源有限公司三锡坊加油站

2023年4月9日



安全评价委托书:

委 托 书

南昌安达安全技术咨询有限公司:

兹委托贵单位对 吉安广树能源有限公司三锡坊加油站项目 进行 安全验收评价 工作, 其内容、过程应符合国家相关法律法规、标准要求。

我单位将按照贵公司要求准备好相关资料, 并对其真实性、有效性、合法性负责。

特此委托!

委托单位(盖章):  日期: 2023年3月28日